



# Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Letztes amtl. Kennzeichen:	<b>BP 26-839</b>	Code zu 2. (2.1)	<b>8566</b>
Fahrzeughersteller (2):	<b>Ford (D)</b>	Code zu D.2 (2.2.)	<b>05800000</b>
Typ und Ausführung (D.2):	<b>FABY, Transit</b>	nächste HU / AU:	<b>fällig</b>
Bez. der Fz.-Kl. + Aufbaus (5)	<b>LKW geschl. Kasten</b>	Leistung (P.2)	<b>92 kW</b>
Fahrzeug-Ident-Nr.: (E)	<b>WF0LXXGBFL3L78239</b>	Schadstoffklasse (14)	<b>98/69/EG III;A</b>
Hubraum (P.1)	<b>2402 ccm</b>	Erstzulassung (B)	<b>18.12.2003</b>
Motorart (P.3)	<b>Diesel</b>	Sitzplätze (S.1)	<b>3</b> einschl. Fahrer
Gesamtfahrleistung:	<b>55.197 km</b>	Bereifung (Hersteller):	
Farbe des Fahrzeugs (R)	<b>Weiss/grün</b>	Profiltiefe, hinten rechts:	<b>X mm</b>
Bereifung (Größe):	<b>215/75 R16</b>	Profiltiefe, hinten links:	<b>X mm</b>
Profiltiefe, vorne rechts:	<b>X mm</b>	Sommer-/Winterreifen:	<b>-</b>
Profiltiefe, vorne links:	<b>X mm</b>		
Profiltiefe, Reserverad:	<b>- mm</b>		

## Ausstattung:

Fz.-Länge: 5304 mm, Fz.-Breite: 1974 mm, Fz.-Höhe: 2560 mm, Leermasse: 2140 kg, zulässige Gesamtmasse: 3500 kg

## Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Motor:
  - Motor undicht – instandsetzen
  - Leckölleitungen undicht, - erneuern
  - Abgasanlage mehrfach durchgerostet, - erneuern
  - Endstück der Abgasanlage fehlt, - erneuern
- Kraftübertragung:
  - Getriebe undicht - instandsetzen
- Fahrwerk einschl. Rahmen:
  - Rahmen hinten re und li korrosionsgeschw.
  - Fahrwerksteile stark korrodiert
  - Reifen alle überaltert
- Bremsen:
  - Bremse VA/HA Tragbild mangelhaft, verschlissen – erneuern
  - Bremsleitungen korrodiert, - teilweise erneuern
  - Bremsschläuche porös, erneuern
  - Handbremsseile korrosionsgeschw.
- elektrische Anlage:
  - Zustand dem Fahrzeugalter und gebrauch entsprechend
  - Batterie defekt – erneuern
  - Nebelscheinwerfer vorne links ohne Funktion
  - Scheinwerfer vorne blind, erneuern
  - Klimaanlage und Standheizung defekt
- Aufbau:
  - starke An- und Durchrostungen an Fahrzeugrahmen Radläufen, Schwellern, Unterfahrschutz, dem gesamten Unterboden so wie der Karosserie - inst..
  - Innenraumverkleidungen mehrfach beschädigt
  - Lenkungsleitungen stark korrodiert
  - Dellen und Kratzer an allen Fahrzeugseiten
  - Seitentüre egedrückt
  - Unterfahrschutz korrosionsgeschwächt
- Anstrich:
  - Teillackierung nach Instandsetzung
- Sonstiges:
  - Hohlraumkonservierung, Unterbodenschutz durchführen

Ich empfehle die Aussonderung und die Veräußerung im derzeitigen Zustand. Dieses Gutachten wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

**Sonstiges:**

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit.
- Das Fahrzeug benötigt evtl. ein Gutachten gem. § 21 StVZO.
- Trotz aller Sorgfalt bei der Begutachtung des Kfz können aufgrund des Fahrzeugalters und der hohen technischen Beanspruchungen als Polizeifahrzeug weitere verborgene Mängel bzw. der kurzfristige Ausfall von Aggregaten nicht ausgeschlossen werden. Diverse Anbauteile können ggf fehlen.
- Aufgrund längerer Standzeiten kann die Fahrzeugbatterie bei Abholung entladen bzw. defekt sein.
- Die gesetzlich vorgeschriebenen Ausrüstungsgegenstände sind bei Abholung mitzuführen.
- Termine zur Fahrzeugbesichtigung/Abholung sind mit dem Ansprechpartner zu vereinbaren.
- Ohne Ausrüstungsgegenstände.
- Eine Besichtigung des Fahrzeugs vorab ist empfehlenswert.
- Das Fahrzeug muss zwingend verladen werden. Eine fahrt auf eigener Achse ist ausgeschlossen.

**Unfallschaden:**

Nein

**Festgesetztes Mindestgebot:**

850,00- € ohne MwSt. (in Worten achthundertfünfzig Euro)

**Informationen zum Fahrzeug erteilt:**

Ansprechpartner: **Sachgebiet Kraftfahr- und Verkehrswesen**  
**0951-29609-1985**

**Standort des Fahrzeuges**

Dienststelle **Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum Bamberg**  
Straße **Zollnerstraße 190**  
PLZ und Ort **96052 Bamberg**