



# Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Letztes amtl. Kennzeichen:	<b>BP 33-612</b>		
Fahrzeughersteller (2):	<b>Volkswagen-VW</b>	Code zu 2. (2.1)	<b>0603</b>
Typ und Ausführung (D.2):	<b>7DB, T4 Syncro lang</b>	Code zu D.2 (2.2.)	<b>000000</b>
Bez. der Fz.-Kl. + Aufbaus (5)	<b>Personenkraftwagen geschlossen</b>		
Fahrzeug-Ident-Nr.: (E)	<b>WV2ZZZ70Z3H036727</b>	nächste HU / AU:	<b>fällig</b>
Hubraum (P.1)	<b>2461 ccm</b>	Leistung (P.2)	<b>75 kW</b>
Motorart (P.3)	<b>Diesel</b>	Schadstoffklasse (14)	<b>98/69/EG III;A</b>
Gesamtfahrleistung:	<b>161.518 km</b>	Erstzulassung (B)	<b>27.09.2002</b>
Farbe des Fahrzeugs (R)	<b>Weiss/grün</b>	Sitzplätze (S.1)	<b>7</b> einschl. Fahrer
Bereifung (Größe):	<b>205/ 65R15C</b>	Bereifung (Hersteller):	
Profiltiefe, vorne rechts:	<b>6 mm</b>	Profiltiefe, hinten rechts:	<b>6 mm</b>
Profiltiefe, vorne links:	<b>6 mm</b>	Profiltiefe, hinten links:	<b>6 mm</b>
Profiltiefe, Reserverad:	- mm	Sommer-/Winterreifen:	-

## Ausstattung:

Fz.-Länge: 5413 mm, Fz.-Breite: 1840 mm, Fz.-Höhe: 1940 mm, Leermasse: 2210 kg, zulässige Gesamtmasse: 2890 kg

## Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Motor:
  - Motor undicht
  - Abgasanlage Befestigungsgummies spröde, fehlen teilw.
  - Zahnriemensatz und Wasserpumpe fällig
- Kraftübertragung:
  - Getriebe und Differential hinten undicht
- Fahrwerk einschl. Rahmen:
  - sichtbare Korrosion an Fahrwerksteilen und Rahmen
  - Traggelenke vorne li und re oben ausgeschlagen
  - Bremse VA/HA Tragbild mangelhaft - erneuern
  - Bremsschläuche porös - erneuern
  - Bremsleitungen korrodiert – erneuern
  - Handbremsseile korrosionsgeschw.
- elektrische Anlage:
  - Batterie defekt – erneuern
- Aufbau:
  - Zusatzheizung, Klimaanlage defekt
  - Aggregateträger vorn stark korrodiert
  - Lenkungsleitungen und Servopumpe undicht
  - Tankfangbänder korrosionsgeschw.
  - sichtbare Korrosion an Fahrzeugrahmen, Radläufen, Schwellern, Kotflügeln, Unterfahrschutz, dem gesamten Unterboden sowie der Karosserie und Türen – inst.
  - Batterieabdeckung fehlt
  - Innenverkleidung teilweise beschädigt
  - 2. Sitzbank fehlt
  - Dellen und Kratzer an allen Fahrzeugseiten
  - Teillackierung nach Instandsetzung
- Anstrich:
  - Hohlraumkonservierung, Unterbodenschutz durchführen
- Sonstiges:
  - Kundendienst fällig

Ich empfehle die Aussonderung und die Veräußerung im derzeitigen Zustand. Dieses Gutachten wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

**Sonstiges:**

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit.
- Das Fahrzeug benötigt evtl. ein Gutachten gem. § 21 StVZO.
- Aufgrund der vielen Defekte muss das Fahrzeug bei der Abholung zwingend verladen werden. Eine Heimfahrt auf eigener Achse ist ausgeschlossen.
- Trotz aller Sorgfalt bei der Begutachtung des Kfz können aufgrund des Fahrzeugalters und der hohen technischen Beanspruchungen als Polizeifahrzeug weitere verborgene Mängel bzw. der kurzfristige Ausfall von Aggregaten nicht ausgeschlossen werden. Diverse Anbauteile können ggf fehlen.
- Aufgrund längerer Standzeiten kann die Fahrzeugbatterie bei Abholung entladen bzw. defekt sein.
- Die gesetzlich vorgeschriebenen Ausrüstungsgegenstände sind bei Abholung mitzuführen.
- Termine zur Fahrzeugbesichtigung/Abholung sind mit dem Ansprechpartner zu vereinbaren.
- Ohne Ausrüstungsgegenstände.
- Eine Besichtigung des Fahrzeugs vorab ist empfehlenswert.

**Unfallschaden:**

Ja – instandgesetzter Altschaden

**Festgesetztes Mindestgebot:**

2.250- € ohne MwSt. (in Worten zweitausendzweihundertfünfzig Euro)

**Informationen zum Fahrzeug erteilt:**

Ansprechpartner: **Sachgebiet Kraftfahr- und Verkehrswesen  
0951-29609-1985**

**Standort des Fahrzeuges**

Dienststelle **Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum Bamberg**  
Straße **Zollnerstraße 190**  
PLZ und Ort **96052 Bamberg**