

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
 akkreditiert gem. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-IS-11019-01-00)
 Betreuende Niederlassung:
 Alcher Str. 55, 57072 Siegen
 Tel.: 0271/37516-0 Fax: 0271/37516-40



Stadt Siegen
 Fachbereich 2/2-3
 Stadtreinigung
 Postfach 100352
 57003 Siegen

(1) FIN **ZCFC2990005901359**
 (2) Kennz. **D SI S4199**
 (3) Prüfort **Siegen, 26.01.2024**
 (4) km-St. **150827**
 (5) Fz-Kl. **N1** Fz.z.Gü.bef. **b. 3,5 t**
 Aufbau **BA** Lastkraftwagen
 Herst. **4192** IVECO (I)
 Typ **000** IS35SC2AA
 Var. **00000**
 zGM **3300 kg**
 EZ **01/12**
 Dat. letzt.HU **01/2022**
 Standort **Siegen**
 Prüfort-Nr. **0000700305**
 Kunden-Nr. **0210001085**
 Regulierer-Nr. **0210001085**

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
 Berichts-Nr.
 vom 26.01.2024, 10:21
 Seite 1 von 2

Ergebnis:
 erhebliche Mängel
D SI S4199

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

- (7) an Ihrem Fahrzeug wurden erhebliche Mängel festgestellt.
- (8) Eine Wiedervorführung innerhalb eines Monats (bis zum 26.02.2024) ist erforderlich.

(9) DEKRA



Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. am 19.01.2024 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.

(6) Festgestellte Mängel:

- 1.4.1 (EM) Feststellbremse ungleichmäßig (Grenzwert überschritten)
- 1.4.2 (EM) Feststellbremse Wirkung nicht ausreichend
- 2.1.3b (EM) Spurstängenkopf vorn rechts außen ausgeschlagen
- 4.2.1a (EM) Umrissleuchte vorn links und rechts ohne Funktion
- 4.2.1a (EM) Seitenmarkierungsleuchte rechts ohne Funktion
- 4.2.1b (EM) Schlussleuchte links Abschlussleuchte beschädigt
- 5.2.3d (EM) Reifen 1. Achse rechts beschädigt
- 5.3.1a (EM) Stabilisator 2. Achse links und rechts innen Lagerung ausgeschlagen
- 7.1.5b (EM) Airbagsystem signalisiert Fehlfunktion

Messwerte	Betriebsbremse		Feststellbremse	
	li. daN	re. daN	li. daN	re. daN
1. Achse	414	441		
2. Achse	259	244	200	17
Abbremsung	z = 41.1%		z = 6.5%	

Systemdaten Stand: 4.24.5-3

Preisinformation

(Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung nach §29 (ohne AU)	98,81 EUR
Handwerkstraße 15	2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa StVZO	1,19 EUR
70565 Stuttgart	Gesamtbetrag	100,00 EUR
USt-IdNr. DE811297970		