

GKK Gutachten GmbH  
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Ruhrverband

Kronprinzenstr. 37  
45128 Essen

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
www.gkk-gutachten.de  
Email: info@gkk-gutachten.de



#### Vorgang

Ihr Auftrag vom	27.03.2024 durch Ruhrverband
Besichtigungsort	58089 Hagen, Weststr. 130
Besichtigungsdatum	04.04.2024
Referenznummern	4500654241

#### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>TMBHX26Y374146418</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	PKW - Kombilimousine	<b>Farbton / Lackart</b>	Grau / Metallic
<b>Hersteller</b>	Skoda	<b>Nächste HU</b>	01/2026
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	Fabia Combi 1.4 16V Ambiente	<b>Laufleistung abgelesen</b>	132.836 km
<b>Erstzulassung</b>	20.02.2007	<b>Emissionsklasse</b>	EURO 4
<b>Getriebe / Gänge</b>	Manuell / 5	<b>Sitzplätze / Türen</b>	5 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	1
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Benzin	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.390 ccm / 59 KW
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

**Montierte Räder:**

Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Continental	165/70 R14 81T	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Continental	165/70 R14 81T	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Continental	165/70 R14 81T	7 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Continental	165/70 R14 81T	7 mm

Reservebereifung: Fahrbereifung

**Allgemeines / Zustand**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| ✓ Fahrzeug ist fahrbereit     | ✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt     |
| ✓ Fahrzeug ist zugelassen     | ✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 1) |
| ✓ Batterie ist betriebsbereit | ✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0) |
| ✓ Serviceheft vorhanden       | ✓ Rangierfahrt durchgeführt.           |
| ✗ Probefahrt durchgeführt.    | ✗ Ladekabel vorhanden                  |
| ✓ Anhängerkupplung vorhanden  | ✓ Bordwerkzeug vorhanden               |

Kundendienst laut Serviceheft am 26.02.2021 bei km 112.848.

**Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten**

- |  |   |
|--|---|
| ✓ Motor startet eigenständig           | ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig                       |
| ✓ Lichtanlage funktionsfähig           | ⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig                 |
| ✓ Fensterheber funktionsfähig          | ✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig |
| ✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen |   |

**Fahrzeugzustand**

- |               |          |
|---------------|----------|
| ✓ verschmutzt | ✓ nass   |
| ✗ Eis         | ✗ Schnee |

**Fahrzeugstandort**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| ✗ unzureichende Lichtverhältnisse | ✓ Lichtblendung (Besichtigung im Freien) |
| ✗ Dunkelheit                      | ✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich      |

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Seitenwand hinten rechts	Ja	

**Anmerkungen**

- Fehlteil(e):
- Zweitschlüssel (lt. Angabe zentral eingelagert)
  - Sommerradsatz

Der Kundendienstnachweis ist unvollständig. Hinsichtlich der fehlenden Kundendienstnachweise wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.  
 Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltenlich.

## Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

### Serienausstattung (nicht verifiziert)

3. Bremsleuchte	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Airbag Fahrerseite	Airbag Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Elektron. Differentialsperre (EDS)	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
Außenspiegel Wagenfarbe	Außentemperaturanzeige
Diebstahl-Warnanlage	Drehzahlmesser
Fensterheber elektrisch vorn	Fernentriegelung Tankklappe
Gepäck-/Laderaumabdeckung	Getriebe 5-Gang
Gurtstraffer	Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
Heckscheibe heizbar	Heckscheibenwischer
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	Karosserie: 5-türig
Kopfstützen hinten	Kopfstützen vorn
Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V
Multifunktionsanzeige	Nebelscheinwerfer integriert
Nebelschlussleuchte(n)	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
Seitenairbag vorn	Sitz vorn links höhenverstellbar
Seitenschutzleisten	Servolenkung
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Frome	Stoßfänger Wagenfarbe
Türen mit Warnleuchte	Wegfahrsperr
Wärmeschutzverglasung	Zeituhr (digital)
Zentralverriegelung	

### Sonderausstattung (verifiziert)

Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	✓	Audiosystem MS 202 (Radio/Cassette)	✓
Dachreling	✓	Fernbedienung für Zentralverriegelung	✓
Metallic-Lackierung	✓	Sitzheizung vorn	✓
Sitz vorn rechts höhenverstellbar	✓		



<b>Wertbeeinflussende Faktoren</b>		
<b>Front</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube, verkratzt, Smartrepair (Bild 14, Bild 15)	85,09 €	85,09 €
<b>Dach</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach Holm links, verkratzt, Smartrepair (Bild 31, Bild 32)	85,09 €	85,09 €
Dach Holm rechts, verkratzt, Smartrepair (Bild 29, Bild 30)	85,09 €	85,09 €
<b>Seite links</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Kotflügel vorne links, verkratzt, Smartrepair (Bild 16, Bild 17)	85,09 €	85,09 €
Spiegelgehäuse links Kappe -lackiert-, verkratzt, Smartrepair (Bild 33, Bild 34)	85,09 €	85,09 €
Tür vorne links, verkratzt, Smartrepair (Bild 43, Bild 44)	85,09 €	85,09 €
Tür vorne links, beklebt, entkleben (Bild 18)	23,18 €	23,18 €
Tür hinten links, verkratzt, Smartrepair (Bild 19)	85,09 €	85,09 €
Tür hinten links Schachtleiste -unlackiert-, lose, ersetzen (Bild 35)	50,67 €	5,07 €
Seitenwand links, verkratzt, lackieren (Bild 20, Bild 21)	684,36 €	68,44 €
<b>Seite rechts</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür hinten rechts, verkratzt, Smartrepair (Bild 24, Bild 25)	85,09 €	85,09 €
Tür vorne rechts, verkratzt, Smartrepair (Bild 27, Bild 28)	85,09 €	85,09 €
Tür vorne rechts, beklebt, entkleben (Bild 26)	23,18 €	23,18 €
<b>Heck</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair (Bild 45, Bild 46)	85,09 €	85,09 €
Heckklappe, beklebt, entkleben (Bild 23)	23,18 €	23,18 €
Heckscheibe, beklebt, entkleben (Bild 22)	23,18 €	23,18 €
<b>Interieur</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Sitz vorne links Bezug Rückenlehne -Stoff-, beschädigt, ersetzen (Bild 37, Bild 38)	251,93 €	25,19 €
Sitz vorne rechts Bezug Sitzkissen -Stoff-, gerissen, ersetzen (Bild 39, Bild 40)	256,52 €	25,65 €
Himmel, verschmutzt, aufbereiten (Bild 41, Bild 42)	57,95 €	57,95 €
<b>Sonstiges</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug innen, feucht / nass, prüfen (Bild 36)	57,95 €	57,95 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 323,32 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

<b>Wertermittlung</b> (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
<b>Reparaturkosten</b>	<b>2.303,00 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>1.183,87 €</b>
<b>Händlereinkaufspreis</b>	<b>400,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>800,00 €</b>

**Besichtigungsbedingungen**

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

### Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 47 Fotos.

Schmidt, Henning

Der Sachverständige, 08.04.2024