



Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Letztes amtl. Kennzeichen:	BP 26-628		
Fahrzeughersteller (2):	Volkswagen VW	Code zu 2. (2.1)	0603
Typ und Ausführung (D.2):	7DB	Code zu D.2 (2.2.)	00000000
Bez. der Fz.-Kl. + Aufbaus (5)	Personenkraftwagen		
Fahrzeug-Ident-Nr.: (E)	WV2ZZZ0ZYH012994	nächste HU / AU:	fällig
Hubraum (P.1)	2461 ccm	Leistung (P.2)	85 kW
Motorart (P.3)	Benzin	Schadstoffklasse (14)	--
Gesamtfahrleistung:	136811 km	Erstzulassung (B)	13.08.1999
Farbe des Fahrzeugs (R)	Grün	Sitzplätze (S.1)	7 einschl. Fahrer
Bereifung (Größe):	205/65 R15	Bereifung (Hersteller):	
Profiltiefe, vorne rechts:	X mm	Profiltiefe, hinten rechts:	X mm
Profiltiefe, vorne links:	X mm	Profiltiefe, hinten links:	X mm
Profiltiefe, Reserverad:	- mm	Sommer-/Winterreifen:	-

Ausstattung:

Fz.-Länge: 4707 mm, Fz.-Breite: 1840 mm, Fz.-Höhe: 2140mm, Leermasse: 1910 kg, zulässige Gesamtmasse: 2800 kg

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Motor: Motor undicht – abdichten
Marderschaden
- Kraftübertragung: Getriebe ölflecht – abdichten
- Fahrwerk einschl. Rahmen: Felgen HA korrodiert – erneuern
Reifen alle überaltert
- Bremsen: Bremse VA/HA verschlissen - erneuern
Handbremsseile abgerissen - erneuern
Bremsleitungen korrodiert - Teilweise erneuern
- elektr. Anlage: Spiegelverstellung und Blinkerhebel defekt - erneuern
Bedienteil Standheizung defekt, fehlt - erneuern
- Aufbau: Zusatzheizung, Klimaanlage defekt - erneuern
Schutzverglasung verschlissen – erneuern
An- und Durchrostungen an Schwellern, Radläufen, Unterfahrschutz, sowie am gesamten Unterboden und der Karosserie - inst.
Unterfahrschutz fehlt
Lexanverglasung verschlissen - erneuern
Schiebetür rechts eingedrückt und verkratzt - erneuern
Fahrer- Beifahrersitz durchgesessen / defekt - erneuern
- Anstrich: Teillackierung nach Instandsetzung
- Sonstiges: Hohlraumkonservierung, Unterbodenschutz durchführen
Ich empfehle die Aussonderung und die Veräußerung im derzeitigen Zustand.
Dieses Gutachten wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit.
- Das Fahrzeug ist mit Lexanverglasung ausgestattet und benötigt evtl. ein Gutachten gem. § 21 StVZO.
- Trotz aller Sorgfalt bei der Begutachtung des Kfz können aufgrund des Fahrzeugalters und der hohen technischen Beanspruchungen als Polizeifahrzeug weitere verborgene Mängel bzw. der kurzfristige Ausfall von Aggregaten nicht ausgeschlossen werden.
- Aufgrund längerer Standzeiten kann die Fahrzeugbatterie bei Abholung entladen bzw. defekt sein.
- Die gesetzlich vorgeschriebenen Ausrüstungsgegenstände sind bei Abholung mitzuführen.
- Termine zur Fahrzeugbesichtigung/Abholung sind mit dem Ansprechpartner zu vereinbaren.
- Ohne Ausrüstungsgegenstände.
- Eine Besichtigung des Fahrzeugs vorab ist empfehlenswert.

Unfallschaden:

nein

Festgesetztes Mindestgebot:

1.000,00- € ohne MwSt. (in Worten eintausend Euro)

Informationen zum Fahrzeug erteilt:

Ansprechpartner: **Kraftfahr- und Verkehrswesen
0951-29609-1985**

Standort des Fahrzeuges

Dienststelle **Bundespolizei aus- und -fortbildungszentrum Bamberg**
Straße **Zollnerstraße 190**
PLZ und Ort **96052 Bamberg**