



Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Letztes amtl. Kennzeichen:	BP 25-591		
Fahrzeughersteller (2):	Volkswagen-VW	Code zu 2. (2.1)	0603
Typ und Ausführung (D.2):	7DB	Code zu D.2 (2.2.)	00000000
Bez. der Fz.-Kl. + Aufbaus (5)	Personenkraftwagen		
Fahrzeug-Ident-Nr.: (E)	WV2ZZZ70Z1H004999	nächste HU / AU:	fällig
Hubraum (P.1)	2461 ccm	Leistung (P.2)	85 kW
Motorart (P.3)	Benzin	Schadstoffklasse (14)	--
Gesamtfahrleistung:	152131 km	Erstzulassung (B)	06.12.2000
Farbe des Fahrzeugs (R)	grün	Sitzplätze (S.1)	7 einschl. Fahrer
Bereifung (Größe):	205/65 R15	Bereifung (Hersteller):	
Profiltiefe, vorne rechts:	X mm	Profiltiefe, hinten rechts:	X mm
Profiltiefe, vorne links:	X mm	Profiltiefe, hinten links:	X mm
Profiltiefe, Reserverad:	- mm	Sommer-/Winterreifen:	-

Ausstattung:

Fz.-Länge: 4707 mm, Fz.-Breite: 1840 mm, Fz.-Höhe: 2140 mm, Leermasse: 1990 kg, zulässige Gesamtmasse: 2800 kg

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Motor: - Motor undicht – abdichten
- Kraftübertragung: - Getriebe Ölfeucht - abdichten
- Fahrwerk einschl. Rahmen: - Federn HA li + re gebrochen – erneuern
- Felgen VA korrosionsgeschw. - erneuern
- Bremsen: - Bremse VA/HA verschlissen - erneuern
- Handbremsseile stark korrodiert - erneuern
- Bremsleitungen korrodiert – teilweise erneuern
- elektrische Anlage: - Batterie defekt – erneuern
- Aufbau: - Zusatzheizung, Klimaanlage defekt – erneuern
- Kofferraumdeckel und Tankdeckel stark verrostet – erneuern
- Tankbefestigungsbänder korrosionsgeschw. - erneuern
- starke An- und Durchrostungen an Schwellern, Radläufen, Unterfahrschutz, sowie wie am gesamten Unterboden und der Karosserie – inst.
- Unterfahrschutz durchgerostet
- Anstrich: - Teillackierung nach Instandsetzung
- Sonstiges: - Hohlraumkonservierung, Unterbodenschutz durchführen
- Ich empfehle die Aussonderung und die Veräußerung im derzeitigen Zustand.
- Dieses Gutachten wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit.
- Das Fahrzeug ist mit Standardverglasung ausgestattet.
- Trotz aller Sorgfalt bei der Begutachtung des Kfz können aufgrund des Fahrzeugalters und der hohen technischen Beanspruchungen als Polizeifahrzeug weitere verborgene Mängel bzw. der kurzfristige Ausfall von Aggregaten nicht ausgeschlossen werden.
- Aufgrund längerer Standzeiten kann die Fahrzeugbatterie bei Abholung entladen bzw. defekt sein.
- Die gesetzlich vorgeschriebenen Ausrüstungsgegenstände sind bei Abholung mitzuführen.
- Termine zur Fahrzeugbesichtigung/Abholung sind mit dem Ansprechpartner zu vereinbaren.
- Ohne Ausrüstungsgegenstände.
- Eine Besichtigung des Fahrzeugs vorab ist empfehlenswert.

Unfallschaden:

nein

Festgesetztes Mindestgebot:

1100,00- € ohne MwSt. (in Worten eintausendeinhundert Euro)

Informationen zum Fahrzeug erteilt:

Ansprechpartner: **Kraftfahr- und Verkehrswesen
0951-29609-1985**

Standort des Fahrzeuges

Dienststelle **Bundespolizei aus- und -fortbildungszentrum Bamberg**
Straße **Zollnerstraße 190**
PLZ und Ort **96052 Bamberg**