

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

BG BAU - Berufsgenossenschaft der
 Bauwirtschaft, Abteilung Infrastruktur /
 Fuhrpark

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Hildegardstr. 29/30
 10715 Berlin

Tel.: 0211 6878060



Vorgang

Ihr Auftrag vom	26.03.2024 durch BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Abteilung Infrastruktur / Fuhrpark
Besichtigungsort	71032 Böblingen, Friedrich-Gerstlacher-Straße 15
Besichtigungsdatum	28.03.2024
Referenznummern	

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WVGZZZ1TZMW000491		
Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	Farbton / Lackart	Deep Black / Perleffekt
Hersteller	VW	Nächste HU	09/2025
Typ / Verkaufsbez.	Touran 1.5 TSI Comfortline	Laufleistung abgelesen	35.999 km
Erstzulassung	17.09.2020	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Direktschaltung / 7	Sitzplätze / Türen	7 / 4
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	1
Motorart	Reihenmotor / Benzin	Hubraum / Nennleistung	1.498 ccm / 110 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	205/60 R16 96H M&S	3 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	205/60 R16 96H M&S	3 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	205/60 R16 96H M&S	6 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	205/60 R16 96H M&S	6 mm
Reservebereifung: ohne					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	205/60 R16 96V	6 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	205/60 R16 96V	6 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	205/60 R16 96V	7 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	205/60 R16 96V	7 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✓ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst nicht durchgeführt.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließenanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	✗ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✓ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✓ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

HU-Daten gemäß ZB I

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
Ablagefächer in Dachkonsole	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel lackiert	Außentemperaturanzeige
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bremsassistent
Chrom-Paket (1)	Chromfassung Lichtschalter
Dachhimmel Stoff, grau	Dachreling
Doppeltonhorn	Einparkhilfe vorn und hinten
Elektron. Differentialsperre (EDS)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fensterzierleisten schwarz	Frontscheibe Verbundglas getönt
Fußmatten Textil	Gepäckmanagement-Paket
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Gepäckraumbeleuchtung
Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
Handschuhfach mit Kühlfunktion	Heckscheibenwischer
Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Design	Insassen-Schutzsystem proaktiv
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 4-türig
Kennzeichenbeleuchtung LED	Knieairbag Fahrerseite
Kopfstützen hinten (3-fach)	Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
Lautsprecher (8)	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
Leseleuchten vorn und hinten	LM-Felgen
Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus	Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	Multifunktionsanzeige Plus
Nebelschlussleuchte	Nichtraucher-Paket
Otto-Partikelfilter (OPF)	Parkbremse elektrisch
Auto-Hold-Funktion	Radioempfang digital (DAB+)
Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	SCR-System (AdBlue-Technologie)
Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
Sitze vorn höhenverstellbar	Sitze: Komfortsitze vorn
Sitzlehne vorn rechts umklappbar	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Start/Stop-Anlage	Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
Stoßfänger lackiert	Türgriffe außen Wagenfarbe
Verbandkasten und Warndreieck	Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	Wegfahrsperre (elektronisch)
Wärmeschutzverglasung grün getönt	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung (verifiziert)			
3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)	✓	Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet	✓
Antennen-Diversity	✓	Business-Paket	✓
Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	✓	Scheibenwaschdüsen heizbar	✓
Anzeige für Waschwasserstand	✓	Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	✓
Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	✓	Scheibenwischer mit Regensensor	✓
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	✓	Innenspiegel mit Abblendautomatik	✓
Sitzheizung vorn	✓	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung	✓
Safesicherung	✓	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC)	✓
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	✓	Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)	✓
Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)	✓	Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor mit Auspark-Assistent	✓
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	✓	Heckleuchten LED	✓
Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	✓	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	✓
Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion	✓	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C)	✓
Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	✓	Notrufsystem	✓
Perleffekt-Lackierung	✓	Reifendruck-Kontrollsystem (Fahrbereifung und Winterreifen)	✓
Reifendruck-Kontrollsystem	✓	Rückfahrkamera (Rear View)	✓
Scheinwerfer LED	✓	Leuchtweitenregelung automatisch	✓
Schließ-/Startsystem Keyless Access	✓	Sitz vorn links ErgoActive	✓
Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours	✓	Sitze: Top-Komfortsitze vorn	✓
Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage	✓	Sitz vorn links mit Massagefunktion	✓
Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar	✓	Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	✓
Spiegel-Paket	✓	Außenspiegel elektr. anklappbar	✓
Außenspiegel mit Umfeldleuchte	✓	Außenspiegel mit Abblendautomatik, links	✓
Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	✓	Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	✓

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube Dämmmatte, beschädigt, ersetzen (Bild 17, Bild 18)	99,59 €	69,71 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Spiegelgehäuse links Rahmen, beschädigt, ersetzen (Bild 27, Bild 28)	51,41 €	35,99 €
Tür vorne links Einstieg, verkratzt, Smartrepair (Bild 25, Bild 26)	50,00 €	50,00 €
Tür vorne links Innenverkleidung -Leuchte/Reflektor-, fehlt, ersetzen (Bild 41, Bild 42)	33,93 €	33,93 €
Tür hinten links, verkratzt, lackieren (Bild 23, Bild 24)	303,63 €	212,54 €
Tür hinten links Einstieg, verkratzt, Smartrepair (Bild 21, Bild 22)	50,00 €	50,00 €
Seitenwand links, verkratzt, lackieren (Bild 19, Bild 20)	338,63 €	237,04 €
Seitenwand links Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair (Bild 37, Bild 38)	50,00 €	50,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 31, Bild 32)	361,58 €	270,49 €
Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren (Bild 29, Bild 30)	350,01 €	245,01 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 33, Bild 34)	407,21 €	285,05 €
Heckklappe Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair (Bild 35, Bild 36)	50,00 €	50,00 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifen vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen (Bild 39, Bild 40)	365,53 €	365,53 €
Schlüssel/Schließanl. (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hauptschlüssel mit Fernbedienung, beschädigt, ersetzen (Bild 43, Bild 44)	202,36 €	202,36 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion klein Mittelklasse, fällig, durchführen (Bild 15, Bild 16)	437,11 €	437,11 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 323,32 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	3.150,99 €
Minderwert	2.594,76 €
Händlereinkaufspreis	16.425,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 45 Fotos.

Demir, Aydogan

Der Sachverständige, 02.04.2024

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13

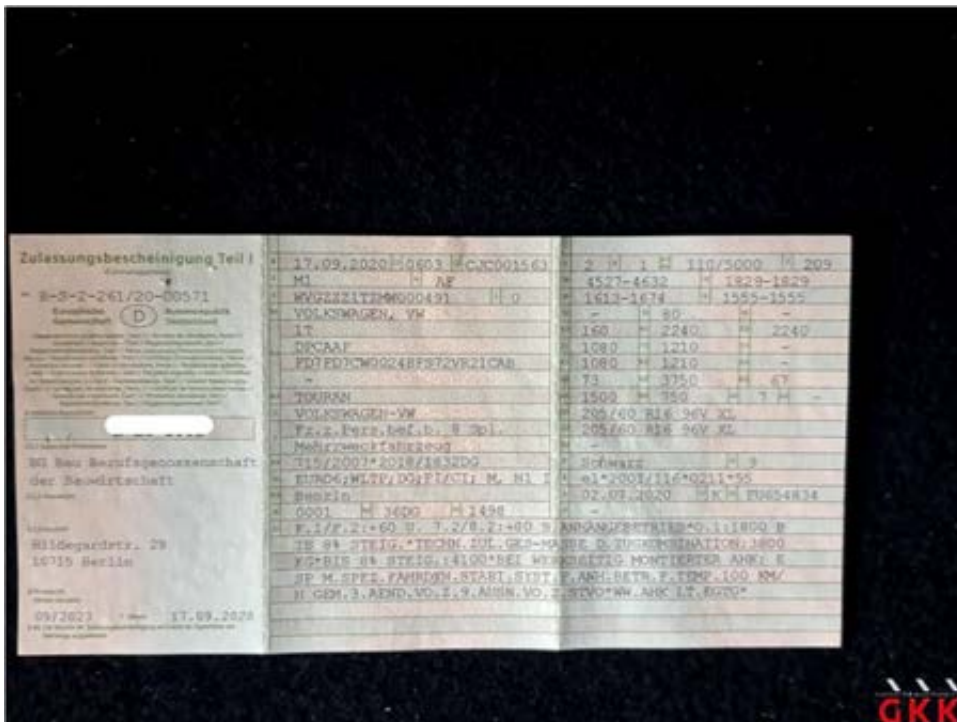


Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Inspektion klein, Mittelklasse, fällig, durchführen



Bild 16 Inspektion klein, Mittelklasse, fällig, durchführen

Fotoanlage



Bild 17 Motorhaube, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen



Bild 18 Motorhaube, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Seitenwand links, verkratzt, lackieren



Bild 20 Seitenwand links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Tür hinten links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 22 Tür hinten links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 23 Tür hinten links, verkratzt, lackieren



Bild 24 Tür hinten links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 26 Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 27 Spiegelgehäuse links, Rahmen, beschädigt, ersetzen



Bild 28 Spiegelgehäuse links, Rahmen, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29 Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren



Bild 30 Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 31 Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 32 Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 33 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 34 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 35 Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair



Bild 36 Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 37 Seitenwand links, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair



Bild 38 Seitenwand links, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 39 Reifen, vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen



Bild 40 Reifen, vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 41 Tür vorne links, Innenverkleidung -Leuchte/Reflektor-, fehlt, ersetzen



Bild 42 Tür vorne links, Innenverkleidung -Leuchte/Reflektor-, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 43 Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, beschädigt, ersetzen



Bild 44 Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 45 beiliegender Radsatz