

# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten  
Giesestraße 5 58636 Iserlohn  
Tel.: 02371 977821 Fax: 02371 977848  
e-Mail: rkelch@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Giesestraße 5 • 58636 Iserlohn

Stadt Altena  
Der Bürgermeister  
Lüdenscheider Str. 22  
58762 Altena

erstellt durch :  
Rainer Kelch  
Handy : 0160 888 6057  
Datum : 23.11.2020

## G u t a c h t e n

**0364W0O024**

Bei Rückfragen bitte angeben!


Betreff : Fahrzeugbewertung MK 2608  
Fahrzeughalter : Stadt Altena Der Bürgermeister  
Lüdenscheider Str. 22, 58762 Altena  
Amtliches Kennzeichen : MK 2608  
Auftrag vom : 20.11.2020  
Besichtigungsdatum / -ort : 20.11.2020 / Baubetriebshof, Altena  
Besichtigt durch : Unterzeichner

### Bewertungsergebnis:

**Mindestgebot** EUR 17.500,00  
**in Worten** ( Siebzehntausendfünfhundert )

## Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen : MK 2608  
Fahrzeugart : LKW  
Aufbauart : Kipper, off. Kasten, 2-türig  
Fabrikat : MAN  
Typ / Untertyp : L 2000 / M 2000 L Evolution ab 09/00 / M 2000 L 18.220  
Fahrzeug-Ident-Nummer : WMAL90ZZ96Y157401  
Hubraum / Leistung : 6871 ccm / 162 kW  
Motorart / Zylinder / Motorbauart : Diesel / 6-Zylinder / Reihe  
Plätze : 2  
KBA-Nr.: : 7731000  
zul. Gesamtgewicht : 18000 kg  
Länge / Breite / Höhe : 7000 mm / 2500 mm / 3350 mm  
Reifendimension vorn / hinten : 315/80 R 22.5 156/160L / 315/80 R 22.5 156/160L

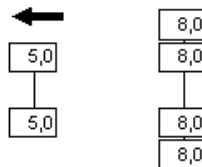

Profiltiefe in (mm) :  
Reifenzustand : verkehrssicher  
Erstzulassung : 23.11.2005  
Letzte Zulassung : 23.11.2005  
Nächste HU : 10.2021  
Laufleistung abgelesen : 117559 km  
Laufleistung geschätzt : 199999 km  
Farbe : orange  
Lackart : Uni  
Fahrzeugzustand : durchschnittlich  
Besichtigungszustand : fahrbereit  
Serien/Sonderausstattungen : m. Meiller-Dreiseitenkipper (4000x2330); Terex Atlas Ladekran Typ 92.2 - A2 m. Fernbedienung;

## **Fahrzeugaufbaubeschreibung**

- Lkw m. 3-Seitenkipper u. Ladekran hinter Fahrerhaus.
- Vorbauplatte für Anbaugeräte mit Hydraulikanschlüssen, Bedienteil im Fahrerhaus.

## **Fahrzeugausstattung incl. Sonderausstattung**

- Fahrerhaus kompakt
- Fahrerhausrückwand mit 3 Fenstern
- Stahlstoßfänger vorn
- Fahrersitz Grammer Luftgefedert
- Beifahrersitz statisch Grammer
- Antriebsanordnung 04x04/2
- Vorderradantrieb zuschaltbar
- Federungsart Blatt / Blatt
- ABS
- Schaltgetriebe ZF 6S-850 Schnellgang
- Schaltung für Nebenantrieb
- Kraftstoffbehälter 220 ltr rechts
- Hydrolenkung , verstellbares Lenkrad
- Differentialsperre in Hinterachse
- Differentialsperre in Vorderachse (ohne Summer)
- Tempomat
- Ladekran Terex / Atlas Typ 92.2 -A2 mit Fernbedienung und Greiferschaufel (drehbar)

## **Fahrzeugdaten-Unterlagen**

Die technischen Daten wurden der vorgelegten Zulassungsbescheinigung Teil 1 entnommen.

## **Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)**

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

## **Besichtigungsbedingungen**

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugs ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung.

## **Probefahrt / Probelauf**

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

## **Werterhöhende Reparaturen**

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende Reparaturaufwendungen vor.

## **Fahrzeugzustandsbewertung**

Folgende Schäden / Mängel wurden bei der Fahrzeugbesichtigung festgestellt:

- Bereifung hinten mit ausgebrochenen Profilblöcken.
- Berifung vorne einseitig abgenutzt
- Trittstufe, Beifahrer / rechts gebrochen.
- elektrischer Fensterheber rechts defekt.
- Motor / Antrieb Ölfeucht
- Innenausstattung zeigt erheblichen Verschleiss
- Ladeboden der Kippbrücke verformt.
- Fahrerhaus mit Dellen, Kratzer, Gebrauchsspuren
- Rahmen, Fahrgestell und Aufbau mit Rostschäden

## **Besonderes / Sonstiges**

**!! Der Ladekran ist nicht in den Fahrzeugpapieren eingetragen, eine Abnahme nach § 19.2 STVZO mit neuerlicher Wiegung ist vor einer Wiederezulassung erforderlich.**

**!! Aufgrund eines Tachodefektes wurde dieser ausgetauscht, die angezeigte Laufleistung entspricht nicht der tatsächlichen Laufleistung, diese wird mit unter 200000 km angegeben.**

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

## **Schlusswort**

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Iserlohn, 23.11.2020

Rainer Kelch

Die Fahrzeugbewertung umfasst - 4 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.