

DEKRA Automobil GmbH
Fischerhofstr. 3, 29525 Uelzen

Stadt Schneverdingen
Schulstr. 3
29640 Schneverdingen

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Uelzen
Fischerhofstr. 3
29525 Uelzen
Telefon 0581 / 979980-0
Fax 0581 / 979980-10
E-Mail uelzen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Axel Krüger
Tel. direkt 0581 979980-0

Vielen Dank für Ihren Auftrag

Sehr geehrter Herr Meineke,
anbei das überarbeitete Bewertungsgutachten.
Mit freundlichem Gruß



Alles für eine sichere Fahrt

Dann am besten gleich zu DEKRA – Ihrem Partner für Sicherheit rund um Ihr Fahrzeug. Auch bei Fahrzeugbewertungen, Schadengutachten, Änderungsabnahmen, Classic Services und Motorrad Services, unsere Experten sind gerne für Sie da.

Wunschtermin online buchen oder ohne Termin direkt zu uns: dekra.de/onlinetermin

Den nächstgelegenen DEKRA Standort finden Sie unter: dekra.de/standorte oder unter der Service-Hotline: 0800 333 333 3



Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 25.04.2023 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich, durch Herrn Meineke. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 25.04.2023.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 25.04.2023 um 10:00 Uhr durch Herrn Axel Krüger bei Feuerwehr Schneversingen, Harburger Str. 21, 29640 Schneverdingen, im Beisein von Herr Meineke.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte aufgrund eines dekten Kupplungszyinders keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 150 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Stadt Schneverdingen, Schulstr. 3, 29640 Schneverdingen
Kennzeichen	SFA F3664
Tag der Erstzulassung	21.12.2007
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	21.12.2007

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 12 / 2023

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	LAND ROVER
Typ / Verkaufsbezeichnung	Defender (LD) SW E / Defender 110
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	2143 / AAG
Fahrzeug-Ident.-Nr.	SALLDHMS87A747114
Radstand	2794
Türen	5
Sitzplätze	7
Farbe	Silber/Rot
Lackierung	Metallick/Uni
Polster / Farbe	Kunstleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	90 kW / 2402 cm ³
Schadstoffklasse	98/69/EG III;B
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	49.057

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	7.5 R 16 108/103 N	Michelin / XPC	G /O	5 mm
rechts	7.5 R 16 108/103 N	Michelin / XPC	G /O	5 mm
2 links	7.5 R 16 108/103 N	Michelin / XPC	G /O	6 mm
rechts	7.5 R 16 108/103 N	Michelin / XPC	G /O	6 mm
Ersatzrad m. Stahlfelge	7.5 R 16 108/103 N	Michelin / XPC	G /O	8 mm

G/ Gelände; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

Allradantrieb (permanent), Ausstattung Feuerwehr, Bodenverkleidung Gummi, Bremsleuchte dritte, Getriebe 6-Gang-Schaltung, Grundausstattung "Defender", Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, Klimaanlage, Kopfstützen, vorn, Lackierung: Metallic, Lackierung: Uni, Paket: Exklusivpaket, Polster - Kunstleder, Radiozubehör: Antenne, Schmutzfänger hinten, Seilwinde Warn CE M8000, Servolenkung, Sitze: 7 Sitze in drei Reihen, Sperrdifferential, Trittstufe hinten, Wegfahrsperrung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte bei Kilometerstand 44.400. Nächste Wartung am 12 / 2023.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Kupplungsnehmerzylinder defekt, erneuern; Sitzbezug vorne links aufgerissen, erneuern (Bild 5); Radvorgelege Hinterachse links und rechts undicht, instandsetzen (Bild 7); Kotflügel links eingedellt, instandsetzen (Bild 6); Blaulichtbalken Wackelkontakt, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Lackierung Dach teilweise angeschlagen, smart repair (Bild 8, 9).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Für den Fachbereich
Oliver Joost

Der Sachverständige
Axel Krüger

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Sitzbezug vorne links aufgerissen



Bild 6 : Kotflügel links eingedellt

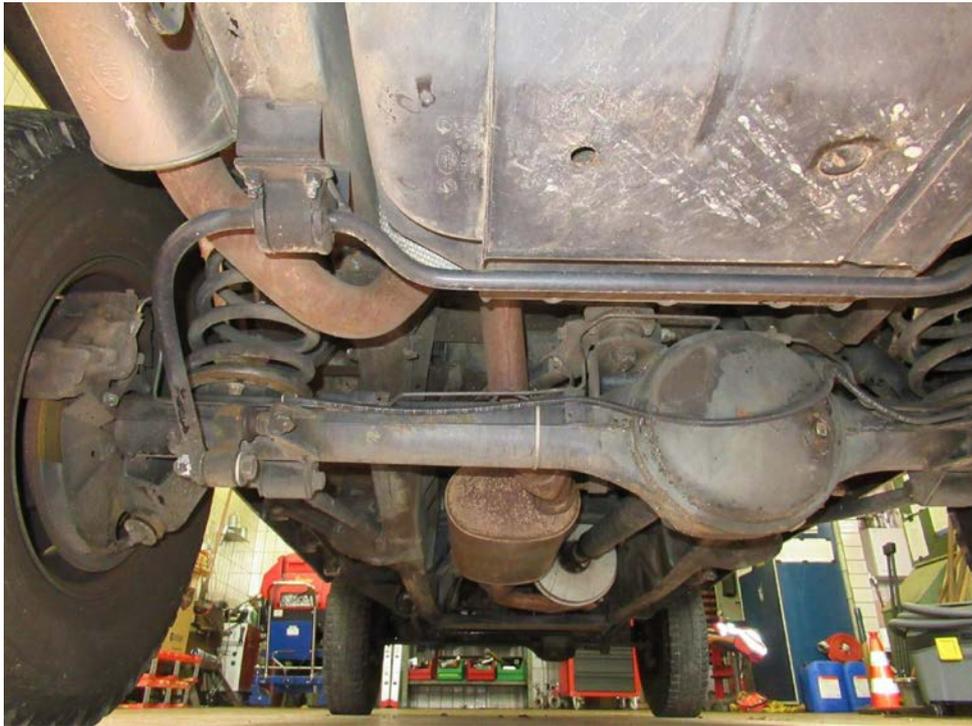


Bild 7 : Radvorgelege Hinterachse links und rechts undicht



Bild 8 : Lackierung Dach teilweise angeschlagen



Bild 9 : Lackierung Dach teilweise angeschlagen