



Gutachten-Nr. 839468

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 30.01.2024

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Neusiedler Straße 2, 94469 Deggendorf

Staatliches Bauamt Passau
Gerätehof Deggendorf
Graflinger Straße 258
94469 Deggendorf

Fahrzeugbewertung

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie eine Kopie der Rechnung, eine Kopie des Gutachtens sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten



Gutachten-Nr. 839468

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 30.01.2024

Fahrzeugbewertung

Duplikat

Fahrzeughalter	Staatliches Bauamt Passau Am Schanzl 2 94032 Passau
Auftrag vom / durch	22.01.2024 14:30 mündlich Staatliches Bauamt Passau Gerätehof Deggendorf Graflinger Straße 258 94469 Deggendorf
Besichtigungsdatum / Ort	22.01.2024 14:30 Staatliches Bauamt Passau Gerätehof Deggendorf Graflinger Straße 258 94469 Deggendorf
Anwesend bei Besichtigung	

**Gutachten-Nr. 839468**

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
 und Datum angeben

Datum: 30.01.2024

Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	PA-B 2543
Fahrzeugidentnummer	WDB9066311S587666
Fahrzeugart	LKW GESCHL.KASTEN (10)
Aufbaubeschreibung	5-türig (0300)
Fahrzeughersteller	Daimler (D) (1313)
Typ	906 KA 35 (BAU)
Verkaufsbezeichnung	313 CDI Sprinter 906.631
Antriebsart	Diesel OBD
Emissionsklasse	1999/96/EG;B2,GKL:G1 (0684)
Leistung	95 kW
Hubraum	2143 ccm
Farbe	tieforange uni
Erstzulassung	26.09.2011
Letzte Zulassung	26.09.2011
Nächste HU	September 2023
Leermasse	2.076 kg
Nutzlast	1.424 kg
zulässige Gesamtmasse	3.500 kg
Sitz- / Stehplätze	2
Laufleistung	354.347 km abgelesen
Bereifung	
Vorderachse	215/65 R16C 115-112R Semperit Links 5,0 TO Rechts 5,0 TO
Hinterachse	215/65 R16C 115-112R Semperit Links 5,0 TO Rechts 5,0 TO
	Legende: TO = Transportreifen
Serienausstattung	ABS, Radioanlage, Rückspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, ASR, Colorglas, Klimaanlage, Airbag Fahrer/Beifahrer
Sonderzubehör	Rundumkennleuchte, Anhängerkupplung starr
Ausstattung	4 Zylinder Reihen Dieselmotor mit 95KW (130 PS) , 6 Gang Schaltgetriebe, Abgasnorm 1999-96 EG
Grundlage Fahrzeugdaten	Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein-Kopie

**Gutachten-Nr. 839468****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben****Datum: 30.01.2024****Auftrag :**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung :

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen :

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Hilfsmittel :

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf :

Es wurde eine kurze Probefahrt mit mäßiger Geschwindigkeit auf dem Betriebsgelände durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Allgemeinzustand :

Das Fahrzeug befand sich hinsichtlich Alter und Laufleistung in einem ungepflegten Allgemeinzustand. Der Innenraum war ungepflegt. An der Karosserie waren lokale Lackunterrostungen vorhanden.

Wertbeeinflussende Faktoren :

Bei der Gutachtenerstellung lagen keine Erkenntnisse oder Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Restwert :

Gemäß den Vorgaben des Auftraggebers soll zusätzlich zur Fahrzeugbewertung eine Restwertermittlung durchgeführt werden. Die komplette Ergebnisübersicht der Restwertabfrage ist dem Gutachten als Anlage beigefügt.

Besonderes / Sonstiges :

Die im Gutachten angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

- HU & AU abgelaufen
- Frontscheibe gerissen
- Fahrersitz verschlissen
- Rückspiegel rechts , teilweise gebrochen
- Karosserie - Korrosionsschäden
- Kennzeichenbeleuchtung rechts o.F.



Gutachten-Nr. 839468

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 30.01.2024

Schlusswort :

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Deggendorf, den 30.01.2024

Der Sachverständige

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Brumbauer', written in a cursive style.



Albert Brumbauer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Gutachten-Nr. 839468**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**Datum: 30.01.2024**

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: STAATLICHES BAUAMT PASSAU
AM SCHANZL 2
94032 PASSAU

AMTLICHES KENNZEICHEN: PA-B2543

ART / AUFBAU: TRP / KASTEN

HERSTELLER: MERCEDES-BENZ
TYP: SPRINTER
AUSFÜHRUNG: 313 CDI SPRINTER 906.631
FAHRZEUG IDENT NR: WDB9066311S587666FARBE: TIEFORANGE
TÜREN: 4MOTORART: DIESEL MIT KATALYSATOR
HUBRAUM / LEISTUNG: 2.143 CCM / 95 KW
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / EU5
NUTZLAST / GESAMTGEWICHT: / 3.500 KG.

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 26.09.2011 /26.09.2011

GESAMTLAUFLEISTUNG: 354.347 KM ABGELESEN

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

SYSTEM AUDATEX

**Gutachten-Nr. 839468****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben****Datum: 30.01.2024****SERIEN - AUSSTATTUNG**

ABS, ESP, ASR, EBV, BAS; ABLAGE ÜBER WINDSCHUTZSCHEIBE; AIRBAG FAHRERSEITE;
ASCHER; AUßENSPIEGEL EL. VERSTELL- U. BEHEIZBAR, LINKS UND RECHTS;
BREMSLEUCHE, DRITTE; BREMSLEUCHTEN, ADAPTIVE; DIESELPARTIKELFILTER;
FENSTERHEBER ELEKTRISCH VORNE; GETRIEBE: 6-GANG-SCHALTUNG; HANDSCHUHKASTEN
ABSCHLIEßBAR; KOPFSTÜTZEN (2), VORN; LACKIERUNG: UNI-LACKIERUNG; POLSTER:
STOFF; REIFEN: 235/65 R 16; SERVOLENKUNG; SITZE: ARMLEHNE BEIFAHRERSITZ; SITZE:
ARMLEHNE FAHRERSITZ; SITZE: BEIFAHRERSITZ VERSTELLBAR; TRENNWAND DURCHGEHEND;
WEGFAHRSPERRE; WÄRMEDÄMMENDES GLAS; ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FUNK-FERNBEDIENUNG;

SONDER - ZUBEHÖR

ANHÄNGERKUPPLUNG; BATTERIE VERSTÄRKT 12V / 100 AH; FENSTER IN HECKDREHTÜR;
FENSTER VORN RECHTS FEST IN SW/ LADERAUM-SCHIEBETÜR; KLIMAAANLAGE GEREGLT
(TEMPMATIK); RADIO: SOUND 5; RÜCKWANDTÜR ZWEIFLÜGELIG 270° GRAD; TRENNWAND
DURCHGEHEND MIT 1 FENSTER; VERKLEIDUNG LADERAUM BIS BRÜSTUNGSGURT (HARTFASER);
WARMWASSER-ZUSATZHEIZUNG;

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR**SERIEN BEREIFUNG**

V-ACHSE: 235/65 R 16
H-ACHSE: 235/65 R 16

SYSTEM AUDATEX



Gutachten-Nr. 839468

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 30.01.2024

E R G E B N I S: DIE AUF DEN 24.01.2024 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

SYSTEM AUDATEX

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 839468

Bild 1



Bild 2



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 839468



Bild 3



Bild 4

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 839468



Bild 5



Bild 6

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 839468



Bild 7



Bild 8

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 839468



Bild 9



Bild 10

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 839468



Bild 11

Einstieg links
durchgerostet



Bild 12

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 839468



Bild 13



Bild 14



Lichtbilanlage zu Gutachten Nr.: 839468

Bild 15

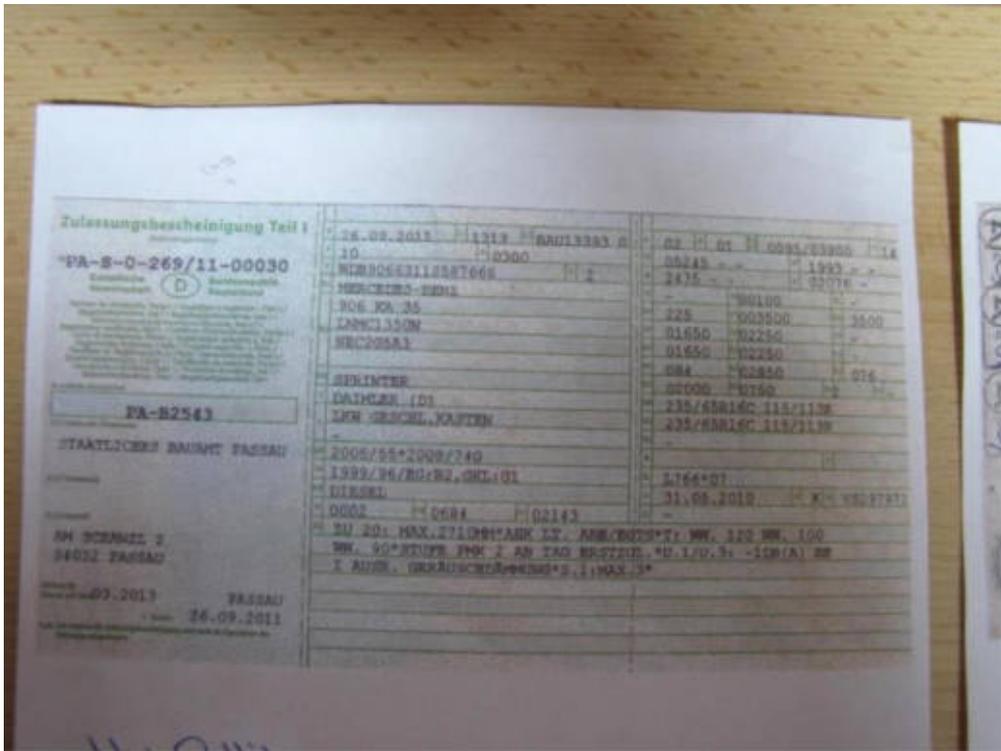


Bild 16



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 839468



Bild 17



Bild 18

Einstieg vorne
rechts

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 839468



Bild 19

Glas gebrochen



Bild 20

Frontscheibe
riss !!

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 839468



Bild 21



Bild 22

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 839468



Bild 23