

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 29.01.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich, durch Frau Greibel, auf Wunsch des Fahrzeughalters. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 29.01.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 29.01.2024 um 08:45 Uhr durch Herrn Sven Kotzor bei BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTL, Frankenstraße 210, 90461 Nürnberg, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 102 µm bis 135 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTL, Frankenstraße 210, 90461 Nürnberg
Kennzeichen	N BM1134
Tag der Erstzulassung	05.07.2021
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	05.07.2021

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	07 / 2024
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	CDV / Golf Variant 2.0 TDI SCR Life
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0603 / CNM
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZCDZMW521095
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Silber
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	85 kW / 1968 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	38.419

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S/O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S/O	5 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S/O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S/O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 06.05.2025			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Ambientebeleuchtung, App-Connect, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Car2X, Dachreling schwarz, Dekoreinlagen "Nature Cross Brushed", Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator, Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, Einparkhilfe, Elektronische Differenzialsperre XDS, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker, Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend, Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Heckspoiler in Wagenfarbe, ISOFIX-Halteösen, Klimaanlage "Climatronic", Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Leseleuchten vorn (2) und 2 hinten, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Leuchtweitenregulierung dynamisch, Müdigkeitserkennung, NichtraucherAusführung, Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Notruf-Service, Paket: Sitzkomfortpaket, Radio "Composition", Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: Leichtmetallräder (4) "Norfolk" 7 J x 16, Räder: Tire Mobility Set, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar mit Mittelarmlehne, Schlüssellostes Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für den mittleren Rücksitzplatz, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitzbezüge in Stoff "Life", Sitze: Komfortsitze vorn, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion, Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion, Wegfahrsperrung, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Sonderausstattung

Netztrennwand, Paket: Komfortpaket, Paket: Licht-und-Sicht-Paket inkl. Fernlichtregulierung "Light Assist", Paket: Winter "Premium" in Verbindung mit Top-Paket, Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe, Radiozubehör: 6 + 1 Lautsprecher, Raucherausführung, Räder: Winterräder (zusätzlich) Stahl, 6,5 J x 16, Sprachbedienung, Spurwechselassistent "Side Assist", Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion, Textilfußmatten vorn und hinten

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 09.08.2023 bei Kilometerstand 30.801. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 22.400 km.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Heckklappe, eingedellt, drücken (Bild 7); Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken (Bild 6); Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 5);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur.

Fehlende Teile

1 Fahrzeugschlüssel fehlt (Schließanlage erneuern)

Nicht mitbewertete Teile

Winterräder 205/55R16 Vrdestein Snowtrac 5 mit Profiltiefe 5/5/7/7mm auf Stah mit Radzierblenden

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Sven Kotzor

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum

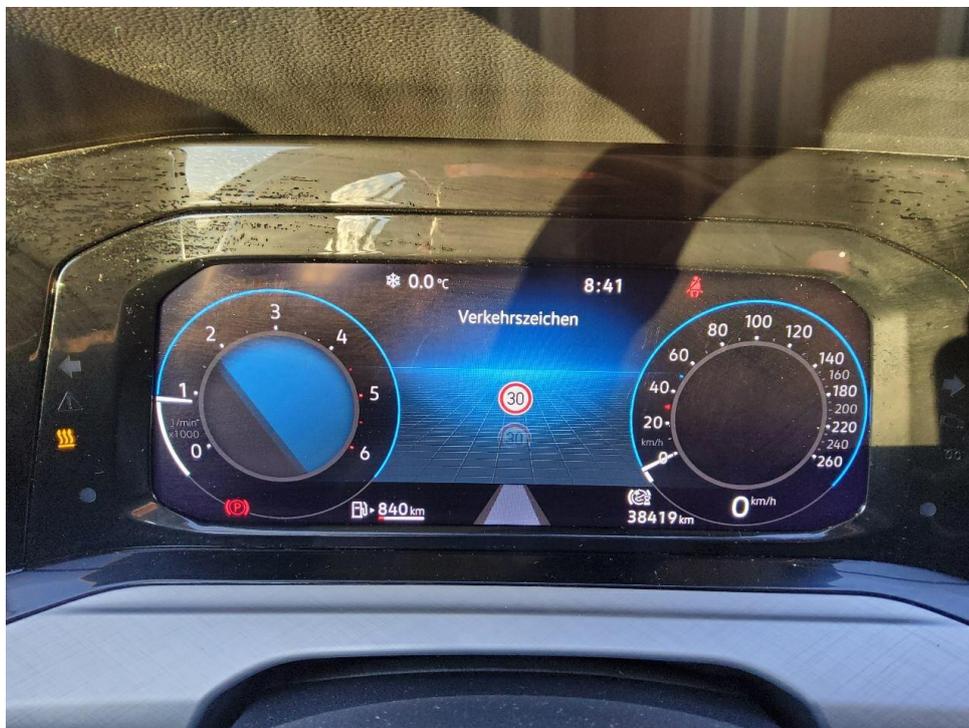


Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair

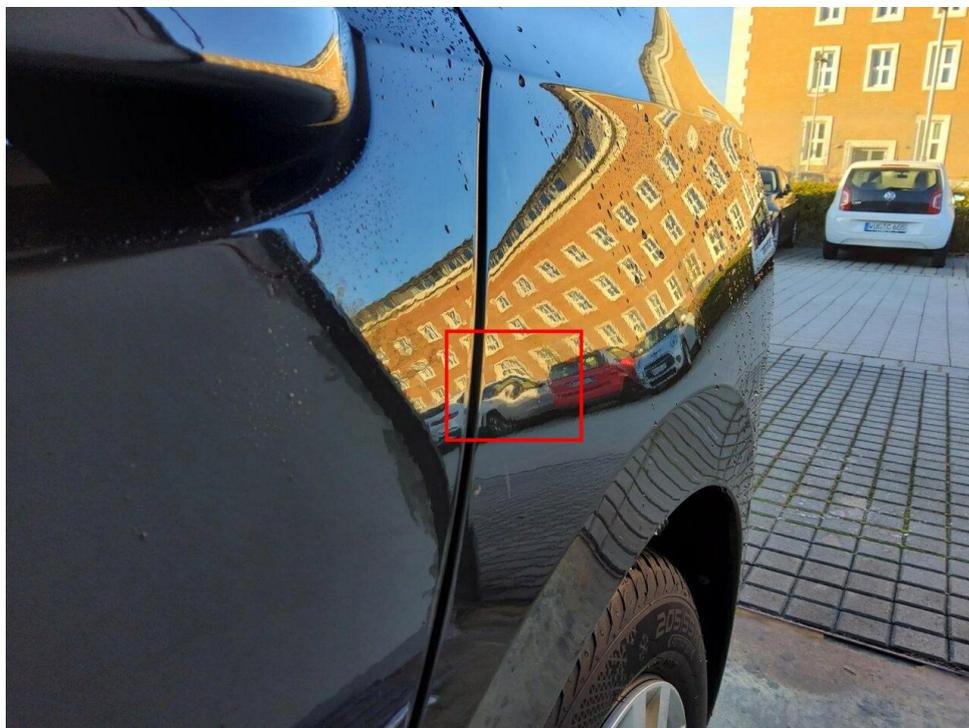


Bild 6 : Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken



Bild 7 : Heckklappe, eingedellt, drücken