

Rolf Schröter
Dipl.-Ing. Fahrzeugbau

 von der IHK
zu Köln öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden
und Bewertung

Ing.-büro Schröter, Mülheimer Str. 18a, 51375 Leverkusen

Finanzamt Köln
z. H. Vollziehungsbeamter Herr Kopischke
Am Weidenbach 2
50676 Köln

Leverkusen, 15.04.2024

Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. RM99Z41208
Leverkusen

Fahrzeugbewertung

Betreff: Fahrzeugbewertung

Auft.-Datum: 19.03.2024 09:45
Bes.-Datum: 26.03.2024 13:30
Besichtigt von: Dipl. Ing.
Rolf Schröter


Bes.-Ort: Colonia
Mathias-Brüggen-Str. 68
50827 Köln

Zeitwert

26.500,00 EUR




Dipl. Ing.
Rolf Schröter

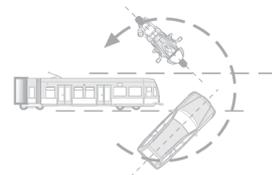

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen:	Ohne		
Fahrzeugart:	PKW		
Aufbau:	SUV		
Fabrikat:	Hummer		
Typ / Untertyp:	H3 GMT345		
Fzg.Ident.-Nummer:	ADMEN13LX84449468		
Erstzulassung:	24.07.2008		
Motorart:	Otto G-Kat.		
Getriebe:	automatisch		
Feinstaubplakette:	vorhanden (grün)		
Leistung in kw:	224		
Hubraum in ccm:	5327		
Anzahl der Türen:	5		
Maße über Alles in mm:	4782/1904/1904		
Anzahl der Vorbesitzer:	unbekannt		
Laufleistung in km abgelesen:	156048		
Laufleistung angegeben:	Betriebsstd.		
Leermasse in kg:	2.374		
Gesamtmasse in kg:	2.722		
Bereifung:	v.l.	0,0 mm	265/75 R
	porös		General
			ATS M+S
	v.r.	0,0 mm	265/75 R
	porös		ATS M+S
	h.r.	6,0 mm	265/75 R
	gut		ATS M+S
	h.l.	6,0 mm	265/75 R
	gut		ATS M+S
Allgemeinzustand:	gepflegt		
Karosseriezustand:	gut		
Lackzustand:	leichte Gebrauchsspuren		
Besichtigungszustand:	unverändert		
Anstoßbereich:	ohne		
Farbe / Lackart:	weiß / uni 2-schicht		
Ausstattung:	Leder beige		
Vorschäden:	Es sind keine reparierten Vorschäden erkennbar.		
Nicht reparierte Vorschäden:	Wassereibbruch Innenraum, Ursache unbekannt, möglicherweise Schiebedachablauf, Teppich feucht gewesen, abgetrocknet, kein Schimmel		

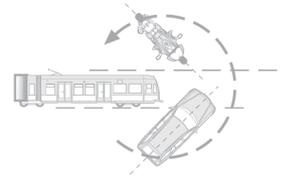

Leverkusen, 15.04.2024


Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. RM99Z41208

Leverkusen

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Radlaufbeplankunen h.l. und r. verkratzt
Schlepphaken rundum, Tankdeckel oxidiert
Stossfänger h. eingedrückt
Heckklappe Lackkratzer
mehrere markante Steinschläge Frontscheibe!
A-Säulenblenden aus Kunststoff matt, abgenutzt
Chromgrill kleine Abplatzung

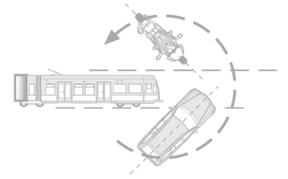

Leverkusen, 15.04.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. RM99Z41208

Leverkusen

Auftrag

Gemäß Auftrag sollte der Zeitwert des hier in Rede stehenden Fahrzeuges ermittelt werden.

Besichtigungsbedingungen

Das Fahrzeug wurde auf der Straße besichtigt. Die Untersuchungsmöglichkeiten waren dadurch eingeschränkt.

Probefahrt / Probelauf

Es wurde eine kurze Probefahrt mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Fahrzeugidentität

Zur Datenaufnahme lag der **Fahrzeugschein** bzw. die **Zulassungsbescheinigung Teil I in Kopie** vor. Die an der Karosserie angebrachte Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen.

Zulassung

Ob das Fahrzeug zum Besichtigungszeitpunkt zugelassen war, konnte nicht geprüft werden, da weder Originalpapiere noch amtliches Kennzeichen vorhanden waren.

Vorschäden

Optisch konnten am unzerlegten Fahrzeug **keine reparierten Vorschäden** festgestellt werden.

Unreparierte Vorschäden

Die festgestellten Altschäden gehen aus der Nationale hervor.

Ausstattung

Die sich aus den Unterlagen ergebende Ausstattung ist der beigefügten Bewertung zu entnehmen.

Zeitwert

26.500,00 EUR

Anmerkungen

Die Tatsachenfeststellung und die Vorbereitung des Gutachtens erfolgte durch den Dipl. Ing. Rolf Schröter.

Die abschließende verantwortliche Ausarbeitung erfolgte durch den Sachverständigen Dipl. Ing. Rolf Schröter.