

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 19.03.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 19.03.2024 um 13:00 Uhr durch Herrn xxxxxxxx bei Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, Herforder Straße 220, 33609 Bielefeld, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Originale Fahrzeug- / Objektdokumente lagen nicht vor. Die Fahrzeug- / Objektdaten wurden anhand der vorgelegten Unterlagen ermittelt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Aktenauszug: Umweltbetrieb
- Herstellerunterlagen

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Objektbeschreibung

Besitzer

Kennzeichen	nicht vorhanden
Baujahr	2003
Erstinbetriebnahme	04 / 2003

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht vorhanden

Objekt

Objektart	Flurförderzeug
Einsatzart	kraftbetrieben
Maschinenart	Frontgabelstapler
Hersteller / Fabrikat	Jungheinrich
Typ	DFG / DFG 45CK
Maschinennummer	100036013
Traglast	4500 kg
Farbe	Gelb
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Kunstleder / Schwarz
Getriebe	Stufenlos
Betriebsstunden abgelesen	2.905

Es wird unterstellt, dass die abgelesene Anzahl der Betriebsstunden den tatsächlichen Betriebsstunden entspricht.

Antriebsdaten

Kraftstoffart / Energiequelle	DIESEL
Fabrikat / Hersteller	Perkins
Typ	Reihenmotor
Zylinderanzahl	4
Leistung	60 kW

Reifen / Laufwerke

Achse	Größe/Bezeichnung	Fabrikat	Ausführung	Zustand	Feststellung
1 L:	8.25 - 15 149A5	KING TIRE		0%	
1 R:	8.25 - 15 149A5	KING TIRE		0%	
2 L:	7.00 - R12	Continental	Performance T20	30%	
1 R:	7.00 - R12	Continental	Performance T20	30%	

Technische Daten

Hersteller	JUNGEHEINRICH
Typ / Verkaufsbezeichnung	DFG 45
Fabrik Nr.	100036013
Baujahr	04 / 2003
Betriebsstunden abgelesen	2905

Technische Daten

Hersteller	KAUP ZINKENVERSTELLGERÄT
Typ / Verkaufsbezeichnung	4/5T411Z
Fabrik Nr.	107998
Baujahr	04 / 2003

Ausstattung

Antrieb Diesel 4.Zylinder Perkins 60kW direkte Einspritzung, Spurbreite vorn 1165mm, Spurbreite hinten 1163mm, Art der Antriebssteuerung Hydrodynamisch, Fahrgeschwindigkeit 23,5km/h, Gesamtbreite 1400mm, Radstand 1985mm, Wenderadius 2650 mm, Masthöhe gesenkt 2540mm, Hubhöhe 3500mm, Höhe des ausgefahrenen Masts 4200mm, Radio + Lautsprecher, Rundumkennleuchte, Heizung, Fahrersitz Grammar, Glasdach, Tragfähigkeit 4,5t, Lastschwerpunkt 500mm, Lastabstand 564mm, Leergewicht 6540kg, Achsbelastung beladen vorn/hinten 9980kg/1060kg, Achsbelastung unbeladen vorn/hinten 2980kg/3560kg, Betriebsbremsenart mech./hydraulisch, Arbeitsscheinwerfer.

Ausstattung Aufbau

max.Tragfähigkeit bei 600mm - 4500kg, als Klammer 2000kg, Eigengewicht 780kg, Vorbaumaß 188mm, Eigenschwerpunkt 370mm, Baujahr 2003.

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Der Gabelstapler ist betriebsbereit.

Notwendige Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Dichtung Tür links gerissen
- Motor Ventildeckeldichtung Ölfeucht
- Hydraulikleitungen unterhalb Motorabdeckung ölfeucht
- Schlüssel Zündschloss passt nicht zu dem Türschloss
- Schlüssel Türschloss fehlt
- Innenraumverkleidungen gerissen
- Verkleidung Armaturenbrett gerissen
- Gummiboden gerissen
- Türverkleidungen rechts und links gerissen
- Aufbau verschrammt und teilweise Korrosionsbildung
- Fahrersitz aufgerissen (Bild 12)
- Reifen der Vorderachse verschlissen, gerissen, porös
- Reifen der Hinterachse gerissen, porös
- Lautsprecher rechts ohne Funktion
- Wartungsnachweis liegt nicht vor

Zustand akzeptabel

Stapler ringsum verschrammt, verkratzt.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Für den Fachbereich
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Dipl.-Ing. (FH)

Der Sachverständige
xxxxxxx

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Frontansicht



Bild 3 : Diagonale vorn



Bild 4 : Ansicht rechts



Bild 5 : Diagonale hinten



Bild 6 : Heckansicht



Bild 7 : Diagonale hinten



Bild 8 : Ansicht links



Bild 9 : Innenraum



Bild 10 : Kombiinstrument



Bild 11 : Verkleidung Amaturen Brett gerissen



Bild 12 : Fahrersitz aufgerissen



Bild 13 : Verkleidung Innenraum gerissen



Bild 14 : Reifen Hinterachse aufgerissen, porös

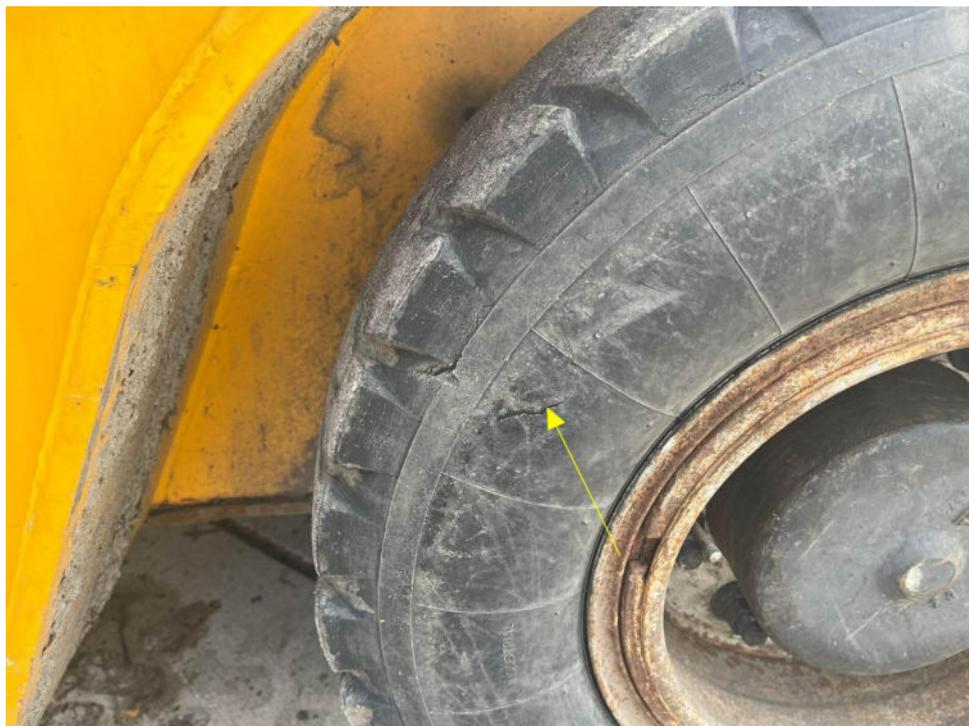


Bild 15 : Reifen der Vorderachse gerissen, porös



Bild 16 : Aufbau verschrammt, teilweise Korrosionsbildung



Bild 17 : Türverkleidung rechts gerissen



Bild 18 : Fussbodenmatte gerissen



Bild 19 : Türverkleidung links gerissen



Bild 20 : Aufbau verschrammt, teilweise Korrosionsbildung



Bild 21 : Ventildeckel ölfeucht

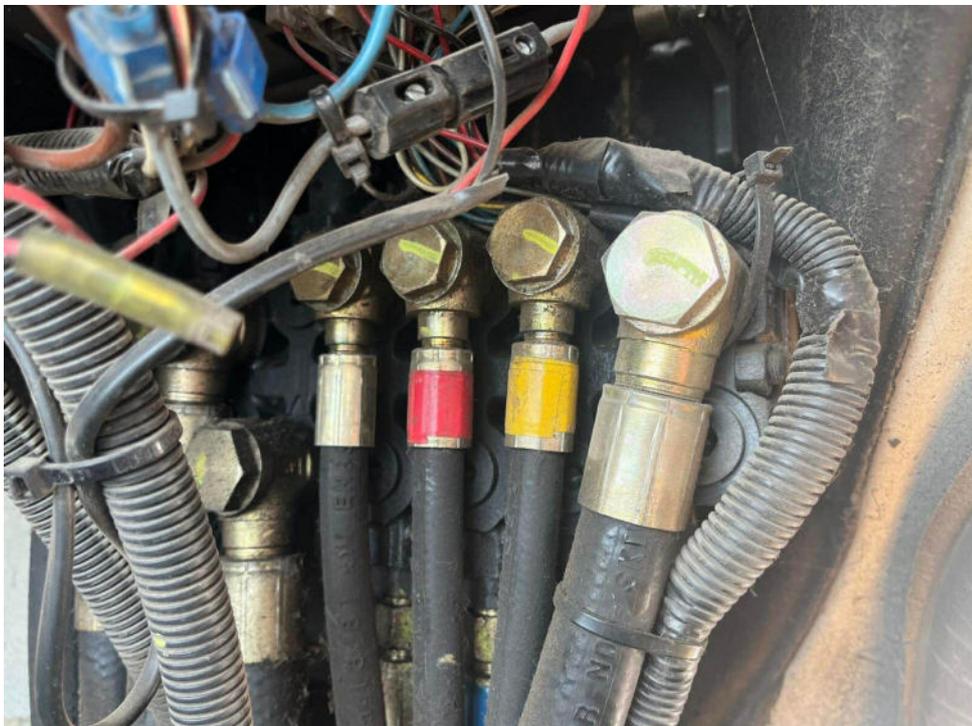


Bild 22 : Hydraulikölleitung Ölfeucht