



Gutachten

Betreff	Zustandsbericht
Auftrag durch	Hauptzollamt Bielefeld Am Hoppenhof 30 33104 Paderborn
Besichtigungsdatum / Ort	04.04.2024 / - 34414 Warburg
Auftrags-Nummer / Referenz	MW1845267
Amtliches Kennzeichen	---
Fahrzeug-Identnummer	UU10SDCY553700407

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
basierend auf Reparaturkosten	3.470,00 €	659,30 €	4.129,30 €
Verkaufswert	4.773,11 €	906,89 €	5.680,00 €



Gutachten

Betreff	Zustandsbericht
Auftrag durch	Hauptzollamt Bielefeld Am Hoppenhof 30 33104 Paderborn
Besichtigungsdatum / Ort	04.04.2024 / - 34414 Warburg
Besichtigung durch	Kerim Ghaieb
Auftrags-Nummer / Referenz	MW1845267
Amtliches Kennzeichen	---
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	Dacia
Modell / Verkaufsbezeichnung	DOKKER
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	8212 ACX 00183
Fahrzeug-Identnummer	UU10SDCY553700407
Erstzulassung / Letzte Zulassung	18.01.2016 / 19.05.2023
Nächste HU	11/2024
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor.
Laufleistung	83.916 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Weiß Uni
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	1.197 ccm/ 85 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
zul. Gesamtgewicht (kg)	1.826
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Manuell



Anzahl Gänge	5
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	8.000 km
Probefahrt	nicht möglich
Fahrbereitschaft	fahrbereit
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nacklackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 185/65 R15 88T	Fulda	Winterreifen auf Stahl	5 / 5
#2 185/65 R15 88T	Fulda	Winterreifen auf Stahl	7 / 7

Zusatzbereifung / Felge

#1 185/65 R15 88T	Nexen	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 185/65 R15 88T	Semperit	Sommerreifen auf Leichtmetall	7 / 7

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Serienausstattung: 1 Ablagefach im Dachhimmel, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel Titanoptik, Bordcomputer, Bremsassistent, Dachreling, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe 5-Gang, Handschuhfach abschließbar, Heckflügeltüren mit Verglasung, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Heizung mit Umluftschaltung, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klang & Klima-Paket, Audiosystem: Radio-CD (MP3-fähig) mit AUX-IN, USB-Anschluss und Bluetooth (Dacia Plug & Radio), Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Klimaanlage, Kunststoffboden im Koffer-/Laderaum, Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, LM-Felgen, Luftdüsen im Fond, Motor 1,2 Ltr. - 85 k16TCE KAT, Nebelscheinwerfer,



Raucher-Paket, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schaltpunktanzeige, Schiebetür links mit Ausstellfenster, Schiebetür rechts mit Ausstellfenster, Schutzzierleisten seitlich, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Start/ Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Wegfahrsperrung mit Transponder, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung: 2 Reserverad in Fahrbereifung, Sitzheizung vorn

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €
3	Schiebetür rechts	Führungsschiene - verschlissen - Wertminderung	60,00 €
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - Smart Repair	60,00 €
5	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair	80,00 €
6	Schiebetür rechts	Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern	80,00 €
7	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - Smart Repair	100,00 €
8	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair	100,00 €
9	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Smart Repair	120,00 €
10	Motorhaube	Dämmmatte - gebrochen / gerissen - erneuern	130,00 €
11	Verglasung	Heckscheibe - undicht - Wertminderung	130,00 €
12	Verkleidungen/ Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - Kratzer - Smart Repair	160,00 €
13	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen	300,00 €
14	elektrisches System	Batterie - defekt - erneuern	340,00 €
15	Motor	Motor (Motor läuft teilweise auf 3 Zylinder. Mehrkosten möglich!) - Teilfunktion - befunden ggf. instandsetzen	900,00 €
16	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern	910,00 €
Summe (netto):			3.470,00 €

Gebrauchsspuren



PROTOKOLLNUMMER: 33308269



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 12.04.2024

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten
-----	---------------	--------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Wertermittlung:

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

Verkaufswert ohne MwSt.	4.773,11 €
Verkaufswert inkl. MwSt.	5.680,00 € , enthält 19% MwSt. = 906,89 €
Stichtag der Wertermittlung	12.04.2024

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflußgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.



PROTOKOLLNUMMER: 33308269



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 12.04.2024

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Werkstattprüfung erforderlich, Mehrkosten möglich!

Unterschrift Sachverständiger (Tim Rammelmann)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



PROTOKOLLNUMMER: 33308269

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 12.04.2024

Anlagen: 8 Übersichtsfotos, 18 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 33308269



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 12.04.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten

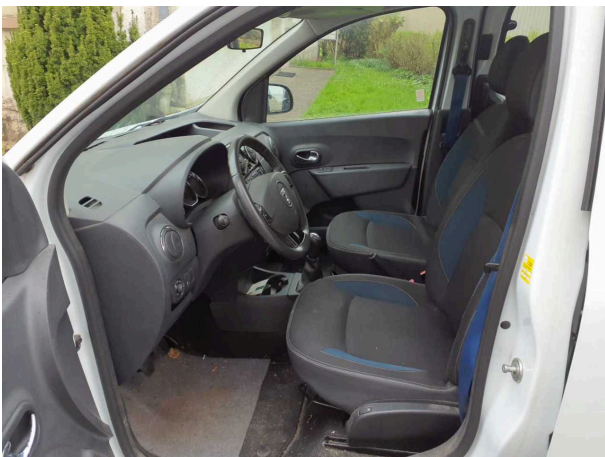


Abbildung 3: Innenraum

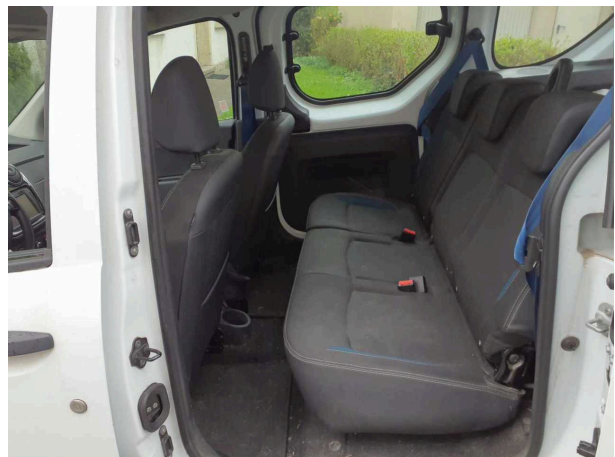


Abbildung 4: Innenraum

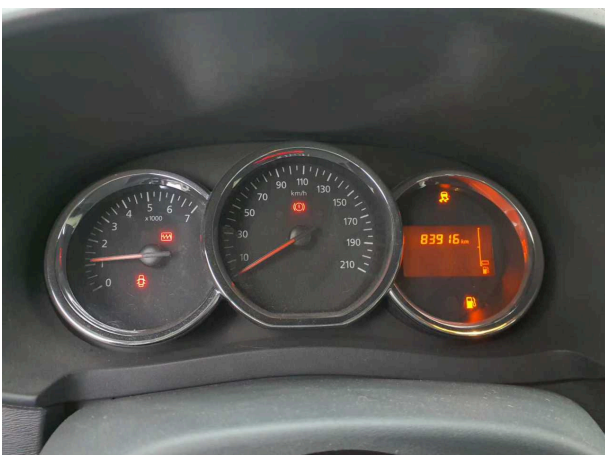


Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: FIN

PROTOKOLLNUMMER: 33308269

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 12.04.2024



Abbildung 7: Laderaum



Abbildung 8: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 33308269



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 12.04.2024

Beschädigungsfotos



Beschädigung 3: Schiebetür rechts: Führungsschiene - verschlissen - Wertminderung



Beschädigung 4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Krat... - Smart Repair



Beschädigung 5: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 5: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 6: Schiebetür rechts: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 33308269



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben


Datum: 12.04.2024



Beschädigung 8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair

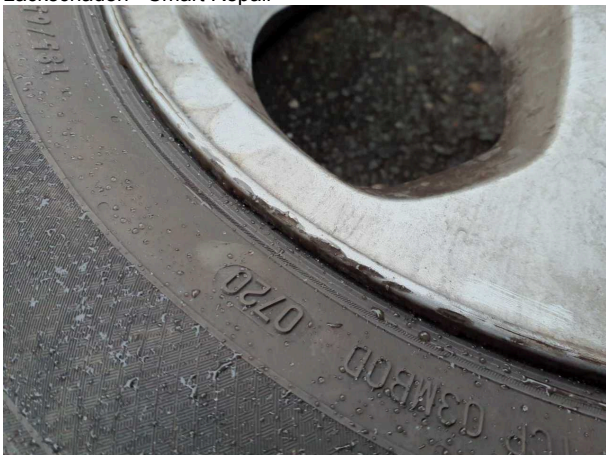

Beschädigung 9: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 10: Motorhaube: Dämmmatte - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 11: Verglasung: Heckscheibe - undicht - Wertminderung



Beschädigung 11: Verglasung: Heckscheibe - undicht - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 33308269



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 12.04.2024




Beschädigung 12: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 12: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 13: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen

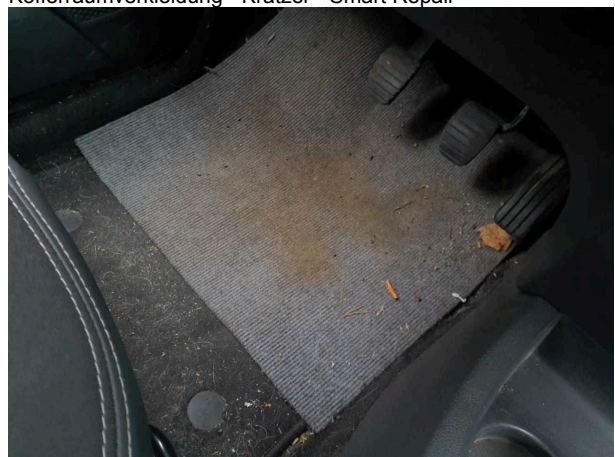

Beschädigung 13: Interieur: Innenraum - verschmutzt -
reinigen



Beschädigung 16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
gebrochen / gerissen - erneuern