

DEKRA-Nr:

vom 09.11.2023

DEKRA Automobil GmbH

DEKRA Automobil GmbH

Staatsanwaltschaft Neubrandenburg
Neustrelitzer Str. 120
17033 Neubrandenburg

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

FIN

Auftraggeber	Staatsanwaltschaft Neubrandenburg, Neustrelitzer Str. 120, 17033 Neubrandenburg
Ihr Auftrag vom	09.11.2023,
Besichtigung	09.11.2023 um 08:00 Staatsanwaltschaft Neubrandenburg, Neustrelitzer Str. 120, 17033 Neubrandenburg

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 09.11.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	420,17 EUR	500,00 EUR

DEKRA-Nr:

vom 09.11.2023

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 09.11.2023 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich, . Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 09.11.2023.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 09.11.2023 um 08:00 Uhr durch Herrn bei Staatsanwaltschaft Neubrandenburg, Neustrelitzer Str. 120, 17033 Neubrandenburg, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Zulassungsbeschein. (PL)

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 1900 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Motorhaube, Kotflügel links, Tür links, Heckklappe, Seitenwand rechts, Tür rechts, Kotflügel rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Am Tag der Besichtigung fehlten ein Fahrzeugschlüssel und die Bordmappe mit Bedienungsanleitungen und Serviceheft.

Unterlagen zur Ausstattung und zu durchgeführten Inspektionen konnten zum Besichtigungszeitpunkt nicht vorgelegt werden.

Zum Besichtigungszeitpunkt war die Fahrzeugbatterie entladen. Mit Hilfe einer zusätzlichen Spannungsquelle konnte der Motor gestartet werden.

DEKRA-Nr:

vom 09.11.2023

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen
 Tag der Erstzulassung **19.04.2005**
 Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom **03.04.2020**

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht vorhanden

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Alfa Romeo
Typ / Verkaufsbezeichnung	GT 2.0 JTS / GT Distinctive
Aufbauart	Coupe
Fahrzeug-Ident.-Nr.	
Türen	2
Sitzplätze	5
Farbe	Anthrazit
Polster / Farbe	Leder / Beige
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	122 kW / 1970 cm ³
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	222.926

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 60 R 15 88 H	Kormoran / Road Performance	S / O	6 mm
rechts	195 / 60 R 15 88 H	Kormoran / Road Performance	S / O	6 mm
2 links	195 / 60 R 15 88 H	Kormoran / Road Performance	S / O	6 mm
rechts	195 / 60 R 15 88 H	Kormoran / Road Performance	S / O	6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

Airbag, Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbag, Airbag: Seitenairbag Fahrer/Beifahrer, Anti - Blockier - System (ABS), Anti-Schlupf-Regelung (ASR/MSR), Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, Bordinstrumentierung, Bremsleuchte, dritte, Colorverglasung, Dachantenne, Drehzahlmesser, Fensterheber elektrisch vorn., Funkfernbedienung für Zentralverriegelung, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Grundausstattung GT Coupe:, Heckscheibenheizung, Klimaautomatik (FCKW-frei), Kopfstützen hinten (2), Kopfstützen, vorne, Lackierung: Metallic-Lackierung, Lederlenkrad, Lenkrad: Multifunktionstasten für Radio-Bedienung, Lenkrad: Multifunktionstasten für Radio-und Telefon Bedienung, Leuchtweitenregulierung, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Navigationssystem: CONNECT NAV+, Stereoradio mit CD, Nebelscheinwerfer, Paket: Winter, Parksensoren hinten 4 Stück, Pollen- und Aktivkohlefilter, Polsterung: Lederausstattung Exklusiv mit

DEKRA-Nr:

vom 09.11.2023

Sportsitzen, Radio: Bose-Soundsystem mit Verstärker und Subwoofer, Rücksitzbank asymmetrisch geteilt und umklappbar 60/40, Schaltknopf in Aluminium, Scheinwerferwaschanlage, Servolenkung, Sicherheitsgurte: 3 Dreipunktautomatik hinten, Sicherheitsgurte: Dreipunktautomatik vorne mit Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern, Sitze, Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze, Vordersitze mit Lordosenstütze, Sitze: Sitzverstellung mechanisch Fahrersitz, Stahlfelgen mit Radblenden, Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert, Tempomat: Cruise Control, VDC Vehicle Dynamic Control mit Bremsassistent, Wegfahrsperrung, Xenon-Scheinwerfer, Zentralverriegelung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt äußerlich einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen und der Innenraum einen üblichen Zustand auf. Negative Werteeinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Inspektion, Nachweis fehlt, erneuern; Radio/Navi Display, beschädigt, erneuern (Bild 7); Innenraum, verschmutzt, reinigen; Blinkleuchte seitlich rechts Lichtscheibe, fehlt, erneuern; Bordspannung, zu gering, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair; Motorhaube, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 8); Dach, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 9); Dachrahmen links, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 10); Tür vorne links, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 11); Seitenteil hinten links, mehrfach eingedellt, drücken; Heckdeckel, mehrfach eingedellt, drücken; Tür vorne rechts, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 12); Kotflügel vorne rechts, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 13); Lackvorbereitung;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Lederlenkrad, abgerieben; Sitz vorne links, Bezug abgerieben; Außenspiegel Lackierung, verschrammt.

Fehlende Teile

Zweitschlüssel, Bedienungsanleitungen

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

DEKRA-Nr:

vom 09.11.2023

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Fahrzeugschlüssel

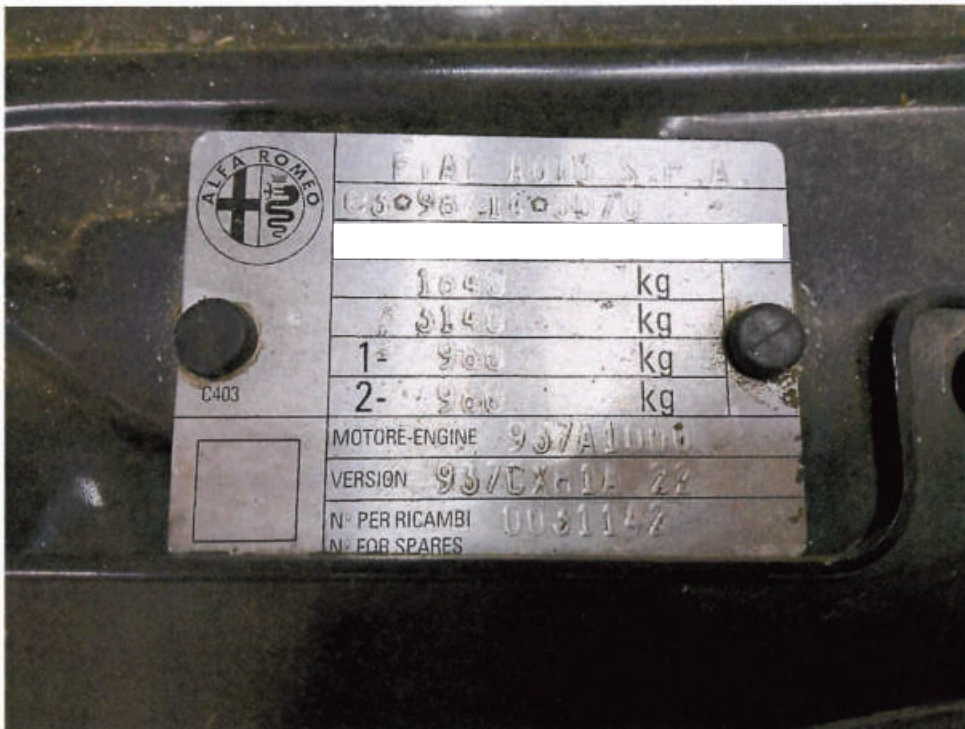


Bild 6 : Typschild



Bild 7 : Radio/Navi Display, beschädigt



Bild 8 : Motorhaube, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

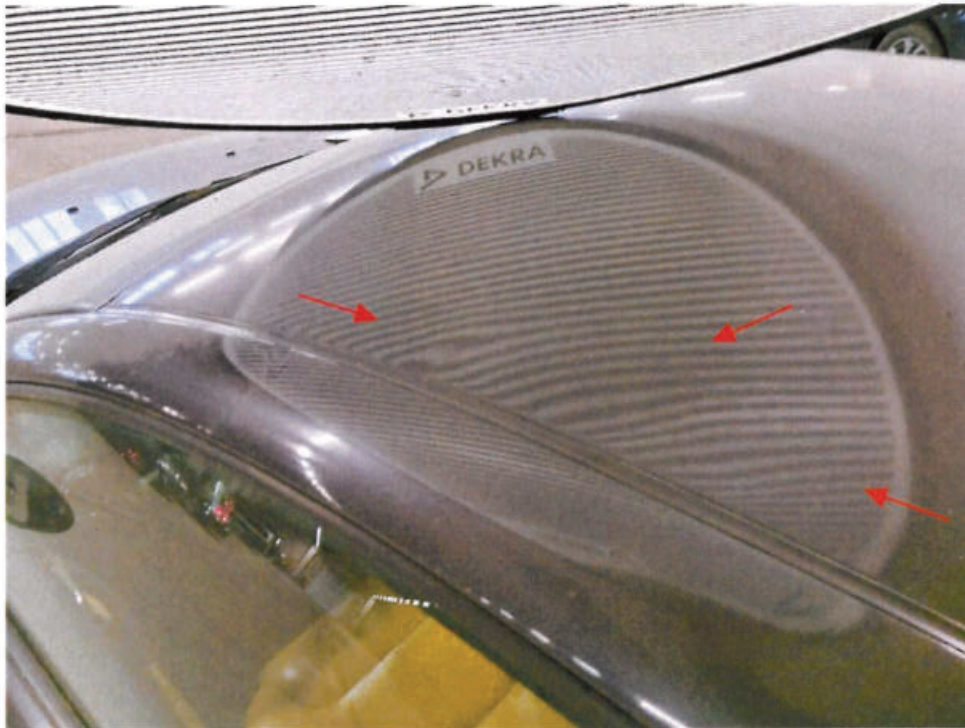


Bild 9 : Dach, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 10 : Dachrahmen links, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

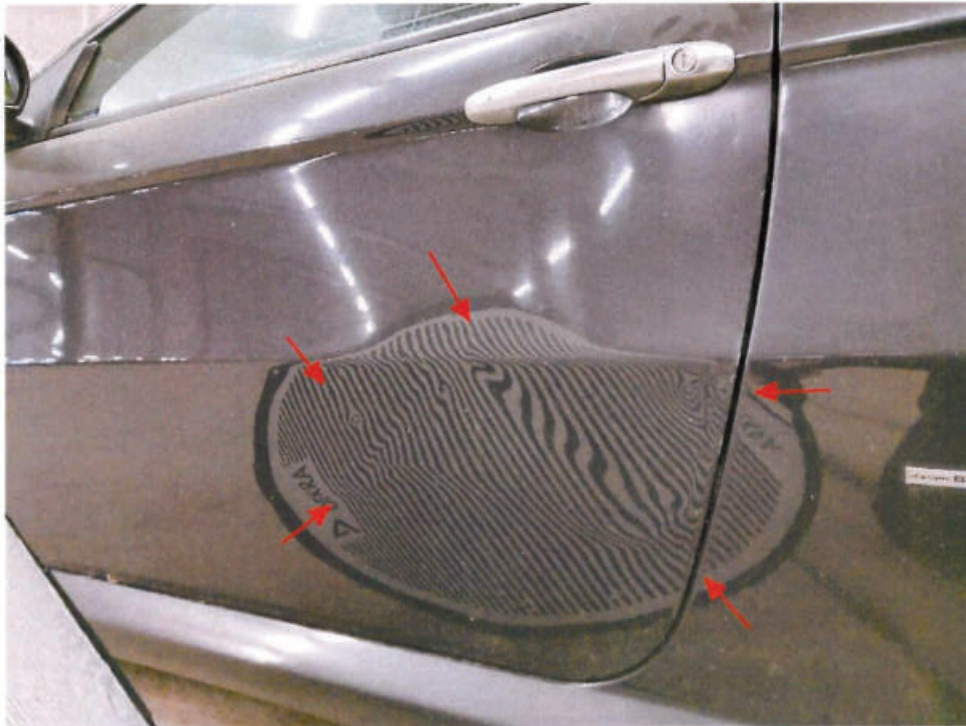


Bild 11 : Tür vorne links, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 12 : Tür vorne rechts, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 13 : Kotflügel vorne rechts, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau