

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

BG BAU - Berufsgenossenschaft der  
 Bauwirtschaft, Abteilung Infrastruktur /  
 Fuhrpark

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Hildegardstr. 29/30  
 10715 Berlin

Tel.: 0211 6878060  
 [REDACTED]



#### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	26.03.2024 durch BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Abteilung Infrastruktur / Fuhrpark
<b>Besichtigungsort</b>	71032 Böblingen, Friedrich-Gerstlacher-Straße 15
<b>Besichtigungsdatum</b>	28.03.2024
<b>Referenznummern</b>	

#### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>WVGZZZ1TZKW062791</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	PKW - Mehrzweckfahrzeug	<b>Farbton / Lackart</b>	Deep Black / Perleffekt
<b>Hersteller</b>	VW	<b>Nächste HU</b>	07/2024
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	Touran 1.5 TSI Comfortline	<b>Laufleistung abgelesen</b>	134.759 km
<b>Erstzulassung</b>	24.06.2019	<b>Emissionsklasse</b>	Euro 6
<b>Getriebe / Gänge</b>	Direktschaltung / 7	<b>Sitzplätze / Türen</b>	7 / 4
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	1
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Benzin	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.498 ccm / 110 KW
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	215/60 R 16 96V	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	215/60 R 16 96V	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	215/60 R 16 96V	7 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	215/60 R 16 96H M&S	6 mm
Reservebereifung: ohne					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	215/60 R16 96H M&S	3 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	215/60 R16 96H M&S	3 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	215/60 R16 96H M&S	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	215/60 R16 96V	7 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✓ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 13.07.2023 bei km 119.825.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	✗ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✓ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✓ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung

Anmerkungen
HU-Daten gemäß ZB I

Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition(en) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.  
Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehalten.

**Ausstattung gemäß VIN-Abfrage**

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>			
2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)		3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	
Ablagefächer in Dachkonsole		Airbag Beifahrerseite abschaltbar	
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)		Antriebsart: Frontantrieb	
Außenspiegel asphärisch, links		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	
Außenspiegel lackiert		Außentemperaturanzeige	
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert		Bremsassistent	
Chrom-Paket (1)		Chromfassung Lichtschalter	
Dachhimmel Stoff, grau		Dachreling	
Doppeltonhorn		Einparkhilfe vorn und hinten	
Elektron. Differentialsperre (EDS)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm		Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse	
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor		Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem	
Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion		Fensterheber elektrisch vorn und hinten	
Fensterzierleisten schwarz		Frontscheibe Verbundglas getönt	
Fußmatten Textil		Gepäckmanagement-Paket	
Gepäckraumabdeckung / Rollo		Gepäckraumbeleuchtung	
Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich		Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	
Handschuhfach mit Kühlfunktion		Heckscheibenwischer	
Insassen-Schutzsystem proaktiv		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	
Karosserie: 4-türig		Kennzeichenbeleuchtung LED	
Knieairbag Fahrerseite		Kopfstützen hinten (3-fach)	
Kühlergrill schwarz mit Chromleisten		Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	
Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar		Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT	
Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)		Multifunktionsanzeige Plus	
Nebelschlussleuchte		Nichtraucher-Paket	
Otto-Partikelfilter (OPF)		Parkbremse elektrisch	
Auto-Hold-Funktion		Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP		Schalt-/Wählhebelgriff Leder	
SCR-System (AdBlue-Technologie)		Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	
Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)		Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar		Sitze vorn höhenverstellbar	
Sitze: Komfortsitze vorn		Sitzlehne vorn rechts umklappbar	
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)		Start/Stop-Anlage	
Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum		Stoßfänger lackiert	
Türgriffe außen Wagenfarbe		Verbandkasten und Warndreieck	
Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten		Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	
Wegfahrsperrung (elektronisch)		Wärmeschutzverglasung grün getönt	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)	✓	Ambiente-Beleuchtung	✓
Fußraumbeleuchtung vorn LED	✓	Leseleuchten vorn und hinten LED	✓
Audiosystem Composition Media	✓	Antennen-Diversity	✓
Audiosystem: CD-Player	✓	Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)	✓
Ausstattungs-Paket: Easy Open	✓	Schließ-/Startsystem Keyless Access	✓

<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Safesicherung	✓	Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	✓
Business-Paket	✓	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	✓
Scheibenwaschdüsen heizbar	✓	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	✓
Anzeige für Waschwasserstand	✓	Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	✓
Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	✓	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	✓
Sitzheizung vorn	✓	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung	✓
Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC)	✓	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	✓
Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)	✓	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)	✓
Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor mit Auspark-Assistent	✓	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	✓
Heckleuchten LED	✓	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	✓
LM-Felgen 6,5x16 (Brighton)	✓	Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	✓
Mobile Online Dienste Car-Net	✓	Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)	✓
Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle	✓	Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)	✓
Volkswagen Media Control	✓	Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	✓
Perleffekt-Lackierung	✓	Reifendruck-Kontrollsystem (Fahrbereifung und Winterreifen)	✓
Reifendruck-Kontrollsystem	✓	Rückfahrkamera (Rear View)	✓
Scheinwerfer LED	✓	Leuchtweitenregelung automatisch	✓
Sitz vorn links ErgoActive	✓	Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours	✓
Sitze: Top-Komfortsitze vorn	✓	Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage	✓
Sitz vorn links mit Massagefunktion	✓	Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar	✓
Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	✓	Spiegel-Paket	✓
Außenspiegel elektr. anklappbar	✓	Außenspiegel mit Umfeldleuchte	✓
Außenspiegel mit Abblendautomatik, links	✓	Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	✓
Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	✓		

### Wertbeeinflussende Faktoren

<b>Seite links</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, verkratzt, lackieren (Bild 19, Bild 20)	366,16 €	164,77 €
Tür vorne links Einstieg, verkratzt, Spotlackieren (Bild 21, Bild 22)	50,00 €	50,00 €
Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 23, Bild 24)	377,75 €	201,86 €
Seitenwand links Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen (Bild 33, Bild 34)	356,13 €	160,26 €
<b>Heck</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, beschädigt, lackieren (Bild 27, Bild 28)	423,38 €	190,52 €
Heckklappe oberhalb, verkratzt, lackieren (Bild 25, Bild 26)	240,88 €	108,40 €
Heckklappe Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen (Bild 31, Bild 32)	167,74 €	75,48 €
<b>Reifen, Felgen, Radkappen</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifen 1 x beiliegend, Luftdruck zu gering / drucklos, prüfen (Bild 29, Bild 30)	57,95 €	57,95 €
<b>Interieur</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Armaturenbrett Ablagefach, verkratzt, Smartrepair (Bild 17, Bild 18)	50,00 €	50,00 €
Armaturenbrett Ablagefach, beschädigt, ersetzen (Bild 35, Bild 36)	192,16 €	86,47 €
<b>Schlüssel/Schließanl.</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hauptschlüssel Batterie, entladen, ersetzen (Bild 15, Bild 16)	7,50 €	7,50 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 323,32 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

### Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

<b>Reparaturkosten</b>	<b>2.289,65 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>1.153,21 €</b>
<b>Händlereinkaufspreis</b>	<b>11.300,00 €</b>

### Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

### Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 37 Fotos.

Demir, Aydogan

Der Sachverständige, 02.04.2024

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9

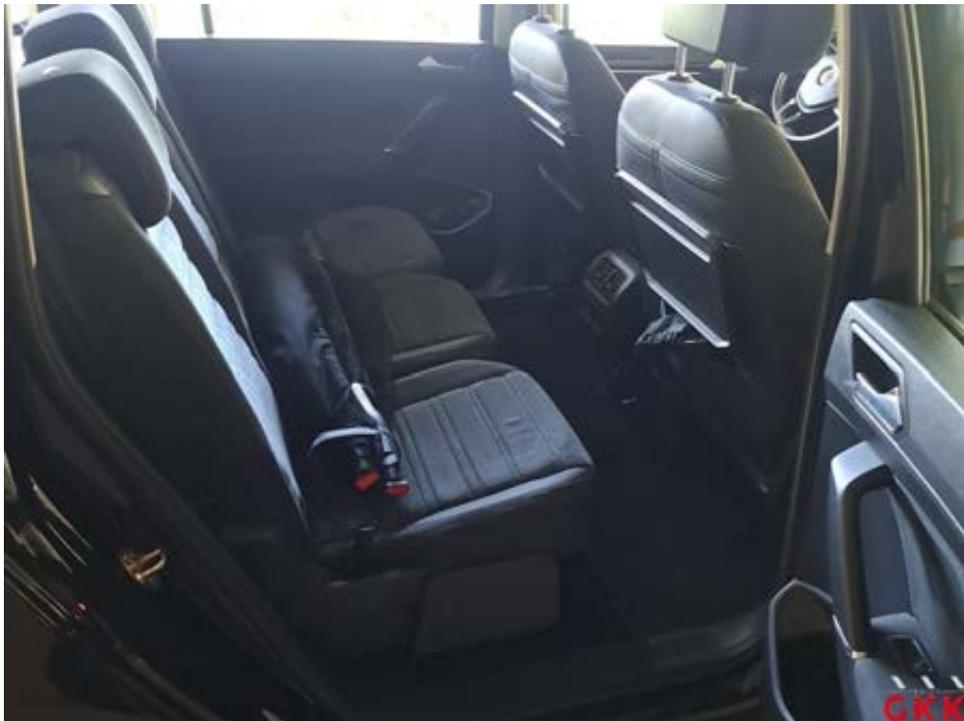


Bild 10

## Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13

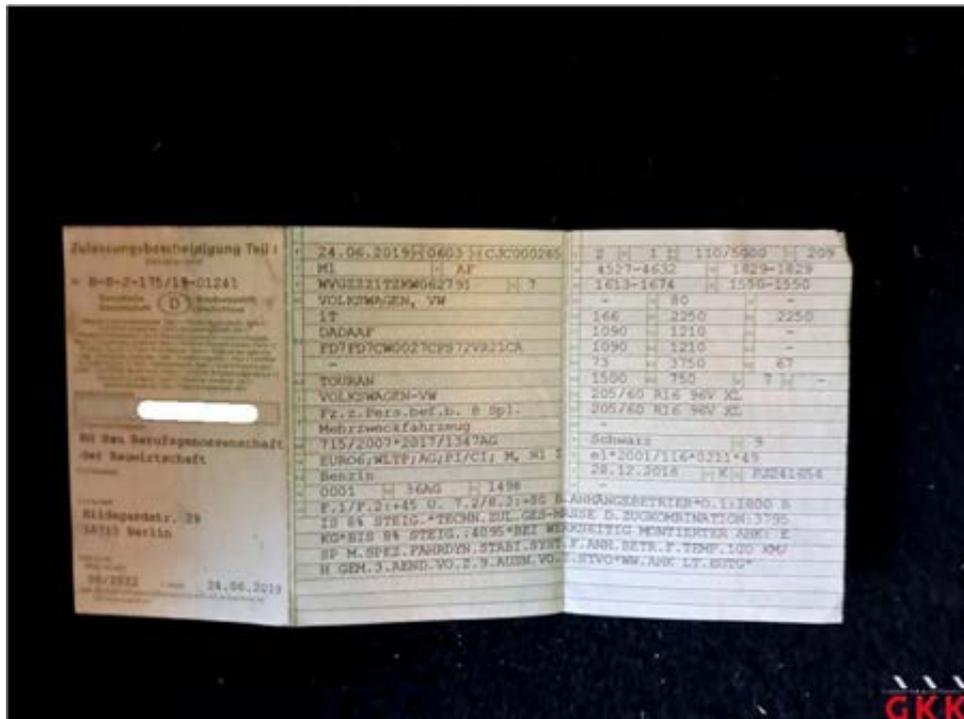


Bild 14

## Fotoanlage



Bild 15 Hauptschlüssel, Batterie, entladen, ersetzen



Bild 16 Hauptschlüssel, Batterie, entladen, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 17 Armaturenbrett, Ablagefach, verkratzt, Smartrepair



Bild 18 Armaturenbrett, Ablagefach, verkratzt, Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 19 Tür vorne links, verkratzt, lackieren



Bild 20 Tür vorne links, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage



Bild 21 Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Spotlackieren



Bild 22 Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Spotlackieren

## Fotoanlage



Bild 23 Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24 Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 25 Heckklappe, oberhalb, verkratzt, lackieren



Bild 26 Heckklappe, oberhalb, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage



Bild 27 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, lackieren



Bild 28 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, lackieren

## Fotoanlage



Bild 29 Reifen, 1 x beiliegend, Luftdruck zu gering / drucklos, prüfen



Bild 30 Reifen, 1 x beiliegend, Luftdruck zu gering / drucklos, prüfen

## Fotoanlage



Bild 31 Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 32 Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 33 Seitenwand links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 34 Seitenwand links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 35 Armaturenbrett, Ablagefach, beschädigt, ersetzen



Bild 36 Armaturenbrett, Ablagefach, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 37 beiliegender Radsatz