

DEKRA Automobil GmbH
Würzburger Str. 37, 98529 Suhl

Landratsamt Hildburghausen
Wiesenstraße 18
98646 Hildburghausen



Bewertungsgutachten

Kennzeichen **HBN 8008**

Eigenfahrzeug Ihres Hauses **HBN 8008**
Auftraggeber **Landratsamt Hildburghausen, Wiesenstraße 18, 98646 Hildburghausen**
Ihr Auftrag vom **15.03.2024**
Besichtigung **15.03.2024 um 10:00 Uhr**
Landratsamt Hildburghausen, Wiesenstraße 18, 98646 Hildburghausen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 15.03.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert	8.100,00 EUR	9.639,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 15.03.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich, durch [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 15.03.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 15.03.2024 um 10:00 Uhr durch [REDACTED] bei Landratsamt Hildburghausen, Wiesenstraße 18, 98646 Hildburghausen, im Beisein von [REDACTED].

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war auf Grund von Art und Umfang des Schadens nicht erforderlich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug nicht zugelassen, wodurch keine Fahrprobe durchgeführt werden konnte. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, welche nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I: Landratsamt Hildburghausen Nr: HBN-K-0-018/24-00038 vom 18.01.2024

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Landratsamt Hildburghausen, Wiesenstraße 18, 98646 Hildburghausen
Kennzeichen	HBN 8008
Tag der Erstzulassung	24.06.1993

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	03 / 2024
Fälligkeit SP	03 / 2024

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Sonstige Kraftfahrzeuge
Hersteller	IVECO-MAGIRUS
Typ / Verkaufsbezeichnung	90 - 16 AW / 90-16AW
Aufbauart	Feuerwehrfahrzeug / Löschfahrzeug LF 16 TS
HSN / TSN	7691 / 000

Fahrzeug-Ident.-Nr.	WJMB92BSM04142676
Leergewicht	7875 kg
zul. Gesamtmasse	9000 kg
Maße über alles L / B / H	7150 / 2450 / 3050 (mm)
Achsen / angetr.Achsen	2 / 2
Radstand	3500 (mm)
Türen	4
Farbe / Farbe	Fahrerhaus : Rot / Fahrgestell : Schwarz
Lackierung	Uni / Wasserbasis / Uni / Wasserbasis
Polster / Farbe	Stoff / Braun / Orange
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 6
Leistung / Hubraum	124 kW / 6128 cm ³
Schadstoffklasse	-
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahlfelgen: Schwarz matt
Km-Stand abgelesen	23.103

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	9 R 22.5 136/134 L	Dunlop / SP160	S/O	10 mm
rechts	9 R 22.5 136/134 L	Dunlop / SP160	S/O	10 mm
2 links innen	9 R 22.5 133/131 K	Uniroyal / Monoply T70	W/O	12 mm
links aussen	9 R 22.5 133/131 K	Uniroyal / Monoply T70	W/O	13 mm
rechts innen	9 R 22.5 133/131 K	Uniroyal / Monoply T70	W/O	12 mm
rechts aussen	9 R 22.5 133/131 K	Uniroyal / Monoply T70	W/O	13 mm
Ersatzrad	9 R 22.5 133/131 L	Michelin / XT4	W/O	16 mm

S/ Sommer; W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Technische Daten Kofferaufbau

Hersteller	LENTNER
Typ / Verkaufsbezeichnung	KOFFERAUFBAU
Gerätenummer	142676
Fabrik Nr.	93 182
Baujahr	06 / 1993

Technische Daten Frontkreiselpumpe

Hersteller	ALBERT ZIEGLER
Typ / Verkaufsbezeichnung	FP 16/8 ZS
Prüf-Nr.	291/39/83
Fabrik Nr.	0222
Baujahr	06 / 1992
Betriebsstunden abgelesen	92

Ausstattung Fahrgestell

Motortype: BF 6 L 913 124 KW, Tankinhalt 130 Ltr, Zusatzheizung Luftheizung Webasto, Fahrersitz Isringhaus, Beifahrersitz Isringhaus, Differentialsperre Hinterachse, Zweikreis- Druckluftbremsanlage, auf Zweikreis-Hydraulik wirkend, Servolenkung, Radstand 3500 mm, Bereifung 9 R 22,5, Rückfahrscheinwerfer, Nebelrückleuchte, pneumatische Feststellbremse, Motorbremse druckluftbetätigt, Radformel 4x4, Rockinger TK226A Anhängerkupplung, Anhängerdose/ Typ/ Volt: 12V / 24V, 7polig, Längssperre Verteilergetriebe, 1 Ladesteckdose A nach DIN 14690 zum Laden der Kfz- Batterie, 1 Steckdose mit Deckel für Starthilfe nach VDA 72 593, Mannschaftsraum 4 Sitzplätze in Fahrtrichtung, Mannschaftsraum 3 Sitzplätze entgegen der Fahrtrichtung, 2 Rundumkennleuchte blau, mit Tonfolgeanlage, Batterietrennschalter im Fahrerhaus, 1 Steckdose 24 V für Arbeitsstellscheinwerfer, Vorrichtung für Übersee- und Bahnverladung an Front und Heck, Anhängerbremse Zweileitung, Doppelkabine mit 9 Sitzplätzen, Nebenantrieb.

Ausstattung Kofferaufbau

5 Geräteräume ohne feuerwehrtechnische Beladung, zwei Rollläden linke Seite, zwei Rollläden rechte Seite, 1 Rollladen Heck, Dach begehbar, Vorrichtung für Steckleitern auf Dach, 2 Blinkleuchte gelb an Kofferrückwand, Aufstiegsleiter am Heck, 4 Vorrichtungen für Stahlblechkanister á 20 Liter, 1 Rundumkennleuchte blau am Heck.

Ausstattung Frontkreislumppe

Type: FP 16/8 ZS, DIN 14420, Nennförderstrom 1600 l/min, Nennförderdruck 8 bar, Nenndrehzahl 3300 1/min, Übersetzung ip 1:1.9, 1x Eingang Typ A, 3x Ausgang Typ B, 1x Druckmanometer Ansaugseite, 1x Druckmanometer Ausgangsseitig, 1x Drehzahlanzeige, Gashebel manuell.

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren / Kratzer an Karosserie- und Verkleidungsteilen auf.

Notwendige Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Fahrzeugdach eingedrückt, lackieren mit Lackaufbau
- Radhaus hinten links und rechts, korrosionsgeschwächt, lackieren mit Lackaufbau
- Einstieg links durchrostet, erneuern
- Bereich Motor / Getriebe Ölfeucht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige


Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Manschaftsraum



Bild 6 : Laufleistung



Bild 7 : Betriebstundenzähler Frontpumpe



Bild 8 : FIN / Typenschild



Bild 9 : Typenschild Aufbauhersteller



Bild 10 : Typenschild Kofferaufbau

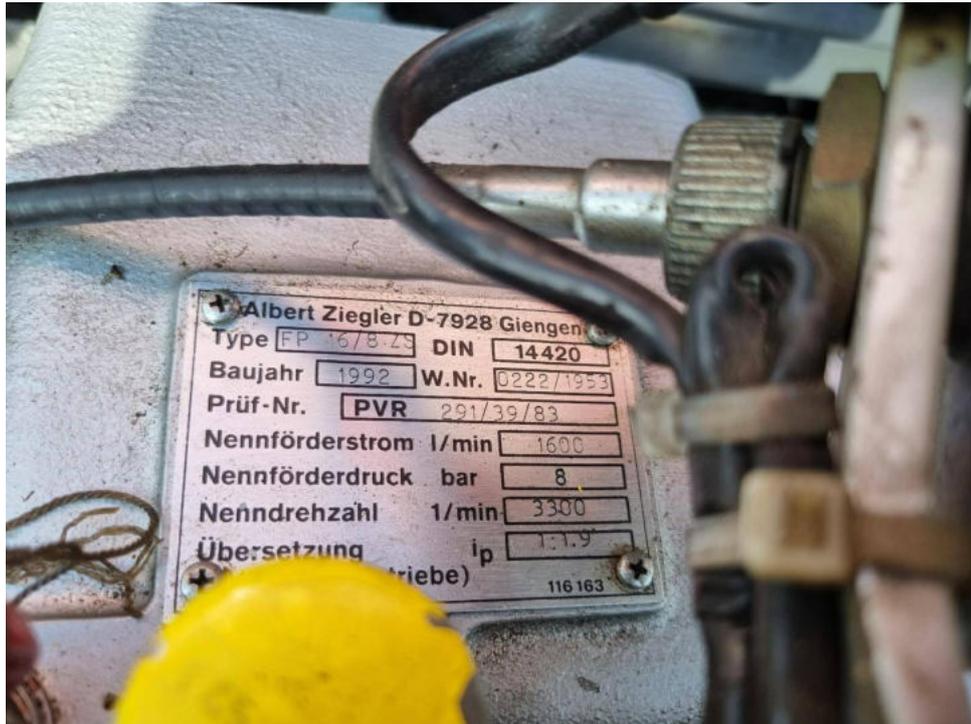


Bild 11 : Typenschild Frontpumpe