

DEKRA Automobil GmbH  
Dieselstr. 9, 70771 Leinfelden-Echterdingen

Hochschule der Medien

Nobelstr. 10  
70569 Stuttgart

DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle LE.-Echterdingen  
Dieselstr. 9  
70771 Leinfelden-Echterdingen  
Telefon 0711 / 782387-0  
Fax 0711 / 782387-21  
E-Mail leinfelden.automobil@dekra.com



## Bewertungsgutachten

**Kennzeichen**

**S HM2013**

**FIN**

**WV2ZZZ7HZCX011404**

Auftraggeber Hochschule der Medien, [REDACTED], Nobelstr. 10, 70569 Stuttgart  
Ihr Auftrag vom 21.12.2023, telefonisch durch [REDACTED]  
Besichtigung 21.12.2023 um 14:00  
DEKRA Automobil GmbH Außenstelle LE.-Echterdingen, Dieselstr. 9, 70771  
Leinfelden-Echterdingen

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 21.12.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	8.025,21 EUR	9.550,00 EUR

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 21.12.2023 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 21.12.2023.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 21.12.2023 um 14:00 Uhr durch [REDACTED] bei DEKRA Automobil GmbH Außenstelle LE.-Echterdingen, Dieselstr. 9, 70771 Leinfelden-Echterdingen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 125 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Kennzeichen	S HM2013
Tag der Erstzulassung	23.02.2012

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	01 / 2025
---------------	-----------

### Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW

Typ / Verkaufsbezeichnung	7HC / Transporter T5 7EB162/SC2/WF2/1T3 BMT
Aufbauart	Transporter
HSN / TSN	0603 / BFT
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV2ZZZ7HZCX011404
zul. Gesamtmasse	2800
Maße über alles L / B / H	4892 / 1904 / 1970 (mm)
Radstand	3000
Türen	4
Sitzplätze	2
Farbe (Hersteller)	Indienblau (L5M)
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	84 kW / 1968 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO5;G;Cl;M1sozE ohneM1G
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	128.372

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 16 109/107 T	Nokian / WR Snowproof C	W / O	5 mm
rechts	215 / 65 R 16 109/107 T	Nokian / WR Snowproof C	W / O	5 mm
2 links	215 / 65 R 16 109/107 T	Nokian / WR Snowproof C	W / O	6 mm
rechts	215 / 65 R 16 109/107 T	Nokian / WR Snowproof C	W / O	6 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

### Serienausstattung

Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Außenspiegel, manuell verstellbar (2), Bremsleuchte, dritte, Drehzahlmesser, ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 5-Gang-Getriebe, Heckklappe mit Fenster, beheizbar, Innenverkleidung (seitlich), Hartfaserplatte im Laderaum, Kindersicherung (für Schiebetür im Fahrgast-/ Laderaum), Kopfstützen (2), Lackierung: Uni-Lackierung, Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel, Polster: Stoff, Servolenkung, Tagfahrlicht, Tire Mobility Set, Verbandskasten / Warndreieck, Verzurrösen zur Ladegutsicherung, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung

### Sonderausstattung

Elektrikpaket I, Fenster: Schiebefenster vorne links, Fenster: Schiebefenster vorne rechts, Heckfenster, beheizbar, mit Wisch/Waschanlage, Heckklappe/Deckel: Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen, Klimaanlage "Climatic" (halbautomatisch) im Fahrerhaus, ParkPilot, hinten, Radio "RCD 210", Schließsystem: 2 Funkschlüssel für die ZV mit Funkfernbedienung, Sitze im Fahrgast-/ Laderaum: Fahrgastraumvorbereitung II, Sitzkonfiguration - 1. Sitzpakete: 9-Sitzer-Paket = 3-3-3, Sitzkonfiguration - 3. Sitzeinstellungen: Höheneinstellung für linken Einzelsitz im Fahrerhaus, Zentralverriegelung mit Funk und Safesicherung

---

## Zustandsbeschreibung

---

### Allgemeinzustand und Wartung

Der Wartungsnachweis ist vollständig. Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt. Letzte Wartung erfolgte am 19.01.2023 bei Kilometerstand 120.857.

---

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Beschriftung entfernen, instandsetzen; Stoßfänger hinten eingekerbt, erneuern (Bild 9); Seitenblinker links und recht undicht, erneuern (Bild 7); Verkleidung Heckklappe gebrochen, erneuern (Bild 10); Armaturenbrett, zerkratzt, smart repair (Bild 11); Heckklappe, eingedellt, drücken; Seitenwand (lang) hinten rechts, hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 8); Tür vorne links Türkante, verschrammt, smart repair; Motorhaube Lackierung, Steinschlag, smart repair; Schiebetür rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 6); Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 5); Lackvorbereitung;

---

## Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Christian Heim

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

## Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

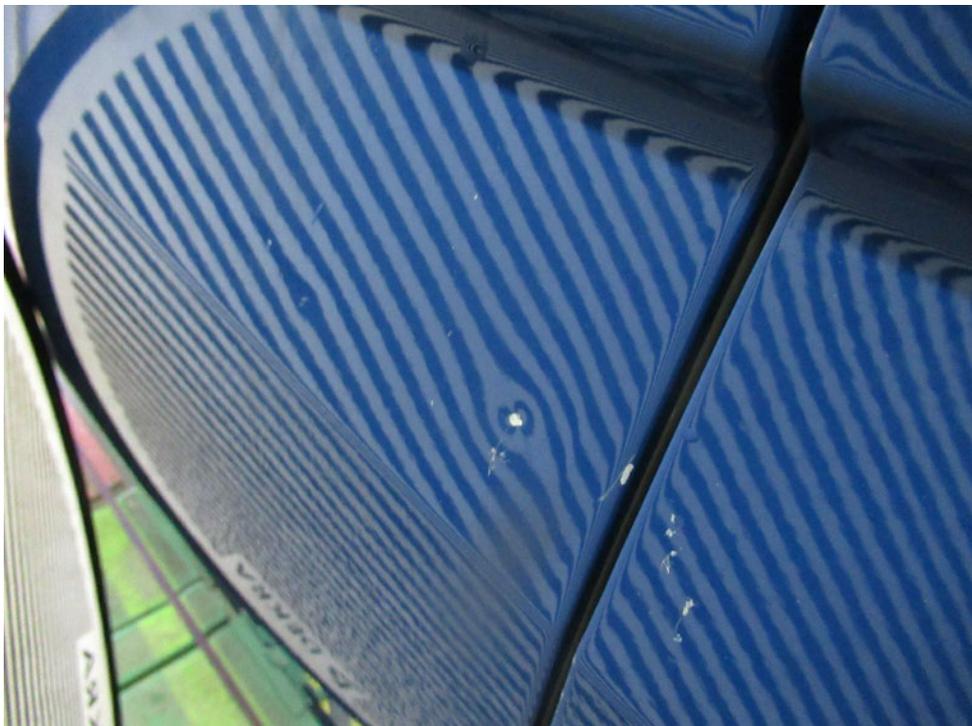


Bild 6 : Schiebetür rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 7 : Seitenblinker links und recht undicht



Bild 8 : Seitenwand (lang) hinten rechts, hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 9 : Stoßfänger hinten eingekerbt



Bild 10 : Verkleidung Heckklappe gebrochen



Bild 11 : Armaturenbrett, zerkratzt, smart repair