

DEKRA Automobil GmbH
Dieselstr. 9, 70771 Leinfelden-Echterdingen

Hochschule der Medien

Nobelstr. 10
70569 Stuttgart

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle LE.-Echterdingen
Dieselstr. 9
70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon 0711 / 782387-0
Fax 0711 / 782387-21
E-Mail leinfelden.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

S PS7690

FIN

WV2ZZZ7HZEH058158

Auftraggeber Hochschule der Medien, z. Hd. [REDACTED], Nobelstr. 10, 70569 Stuttgart
Ihr Auftrag vom 21.12.2023, telefonisch durch [REDACTED]
Besichtigung 21.12.2023 um 14:20
DEKRA Automobil GmbH Außenstelle LE.-Echterdingen, Dieselstr. 9, 70771
Leinfelden-Echterdingen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 21.12.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	10.084,03 EUR	12.000,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 21.12.2023 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Herr Dettling. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 21.12.2023.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 21.12.2023 um 14:20 Uhr durch [REDACTED] bei DEKRA Automobil GmbH Außenstelle LE.-Echterdingen, Dieselstr. 9, 70771 Leinfelden-Echterdingen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 220 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- *Seitenwand links und rechts*

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	S PS7690
Tag der Erstzulassung	04.12.2013
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	04.12.2013

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	01 / 2025
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	7HC / Transporter T5 7EB162/SC2/WF2/1T3 BMT
Aufbauart	Transporter
HSN / TSN	0603 / BFT
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV2ZZZ7HZEH058158
zul. Gesamtmasse	2800
Maße über alles L / B / H	4892 / 1904 / 1970 (mm)
Radstand	3000
Türen	4
Sitzplätze	2
Farbe	Indienblau (L5M)
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	84 kW / 1968 cm ³
Schadstoffklasse	EURO5;K;Cl;M1sozE ohneM1G
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	138.514

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 16 109/107 T	Continental / VanContact Eco	S / O	4 mm
rechts	215 / 65 R 16 109/107 T	Continental / VanContact Eco	S / O	4 mm
2 links	215 / 65 R 16 109/107 T	Continental / VanContact Eco	S / O	7 mm
rechts	215 / 65 R 16 109/107 T	Continental / VanContact Eco	S / O	7 mm

Pannenset

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Außenspiegel, manuell verstellbar (2), Bremsleuchte, dritte, Drehzahlmesser, ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 5-Gang-Getriebe, Heckklappe mit Fensterausschnitt, Innenverkleidung (seitlich), Hartfaserplatte im Laderaum, Kindersicherung (für Schiebetür im Fahrgast-/ Laderaum), Kopfstützen (2), Lackierung: Uni-Lackierung, Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel, Polster: Stoff, Räder/ Reifen: Reifen 215/65 R 16 106/104 T rf, Schiebetür, rechts im Fahrgast-/Laderaum, Servolenkung, Start-Stopp-System, Staub und Pollenfilter, Tagfahrlicht, Tire Mobility Set, Verbandskasten / Warndreieck, Verzurrösen zur Ladegutsicherung, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

Elektrikpaket I, Heckfenster, beheizbar, mit Wisch/Waschanlage, Heckflügeltüren-/ Heckklappen-Innenbetätigung, Klimaanlage "Climatic" (halbautomatisch) im Fahrerhaus, ParkPilot, hinten, Radio "RCD 310", Radio: Navigationssystem "RNS 315", Räder/ Reifen: Winterreifen (zusätzlich), Schließsystem: 2 Funkschlüssel für die ZV mit Funkfernbedienung, Sitze im Fahrgast-/ Laderaum: Fahrgastraumvorbereitung II, Sitzkonfiguration - 1. Sitzpakete: 9-Sitzer-Paket = 3-3-3, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Zulassung: PKW-Ausführung bis 9 Sitze

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Der Wartungsnachweis ist vollständig. Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt. Letzte Wartung erfolgte am 18.01.2023 bei Kilometerstand 129.157.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Aussenspiegel rechts verkratzt, erneuern (Bild 5); Stoßfänger hinten eingekerbt, erneuern (Bild 8); Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 6); Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 7); Seitenwand (lang) hinten links, vorne, eingedellt, drücken (Bild 9); Motorhaube Lackierung, Steinschlag, smart repair; Lackvorbereitung;

Nicht mitbewertete Teile

Winterradsatz

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Christian Heim

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Aussenspiegel rechts verkratzt



Bild 6 : Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 7 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 8 : Stoßfänger hinten eingekerbt

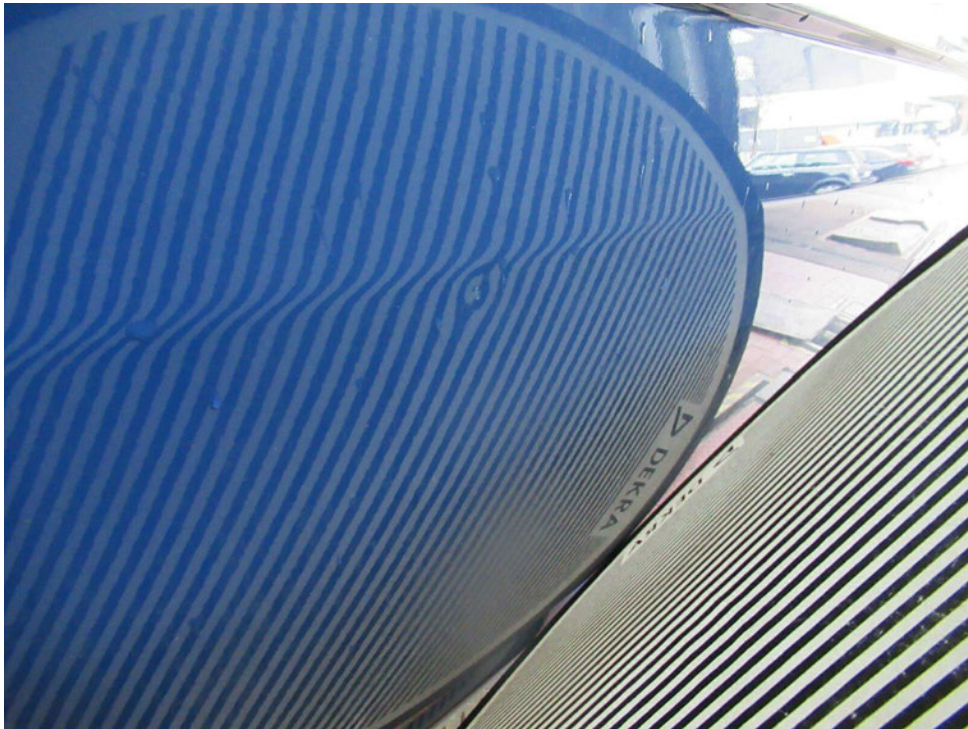


Bild 9 : Seitenwand (lang) hinten links, vorne, eingedellt, drücken